

CO₂ レーザー加工機

HL 1050R **HL 650R** **HL 650**

セットアップ・操作マニュアル



目次

1. はじめに	3
2. 安全上のご注意	4
3. 製品保証	7
4. 免責事項について	8
5. 製品仕様	9
6. セットアップ	10
7. ソフトウェアインストール	25
8. 初めての加工	26
9. その他機能説明・使い方	36
10. オプションセットアップ・使い方	42
11 消耗品交換・メンテナンス	57
12 トラブルシューティング	72
13 コントローラーマニュアル	75
14 外部インターフェースについて	84
15 ソフトウェアマニュアルのご案内	86
16 サポート	86

1. はじめに

この度はCO2レーザー加工機【HL1050R/HL650R/HL650】をご購入いただきありがとうございます。

本マニュアルではHL1050R/HL650R/HL650を安全に操作するための注意事項や、加工を行うまでのセットアップ方法が記載されています。本マニュアルを読み、安全で快適な加工をお楽しみください。

本製品についてのサポート用動画などは下記ページに隨時公開しています。参考にご覧ください。

<https://www.smartdiys.com/support/product/hl/>



2. 安全上のご注意

2.1はじめに

- ・本製品を安全にお使いいただくには正しい使用方法と注意事項の理解が必要です。注意事項を読み十分に理解した方のみ操作やメンテナンスを行ってください。
- ・重大な人身事故を防止するため、必ず注意事項をお守りください。
- ・製品を使用する前にマニュアルを読み、使用者全員に確認してください。
- ・本製品の安全な操作ならびに寿命を長くするために、定期的な点検とメンテナンスを行ってください。
- ・本製品はCO2レーザーという種類のレーザーを使用しており、目に見えない光になります。この光が目に入ると失明してしまう恐れがあり、また皮膚に当たると火傷などをします。電源を入れている間は必ず保護メガネを着用し、その場合でも絶対にレーザー光を覗き込まないでください。
- ・作業場所にいる周囲の人も保護メガネを着用してください。
- ・ご使用に際しては、各種法令やルールを順守してお使いください。
- ・不安定な場所に加工機を設置しないようにしてください。
- ・レーザー照射中に加工エリア内に体の一部を絶対に入れないとください(光軸調整中を含む)。
- ・本製品に破損がある場合は使用しないでください。
- ・お子様などが本製品に近づくことがないようにしてください。

2.2火災に関する注意事項

本製品は加工素材によっては炎が上がる場合があり火災に繋がる可能性があります。

- ・加工中に炎が上がる可能性があります。加工中は本製品から絶対に離れないでください。
- ・加工後に本製品から離れる際は素材や切りくず等から出火していないかよく確認してください。
- ・電源を入れている間は本製品を移動してはいけません。本製品を移動する際は必ず電源オフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・燃えやすい素材やレーザ加工に適していない素材は加工しないでください。
- ・火災の原因となるため加工ベッドやダストボックスのゴミは溜まらないように定期的に取り除いてください。
- ・ガソリンやアルコールなど可燃性蒸気の発生源を本製品と同じ部屋に置かないでください。
- ・素材によっては加工終了後高温のままになる場合があります。加工後に素材に触る際は十分注意してください。
- ・レーザーが素材に照射された際、小さなろうそくのような炎が上がる場合があります。レーザーヘッドが通過したあともこの炎が消えない場合には直ちに使用を中止してください。
- ・本製品には火災防止のためコンプレッサーを搭載しています。粉塵が発生しやすい素材の加工を続けていると、エアーホースやノズル部分等に汚れが溜まりエアーの風量が落ちてしまうため定期的なクリーニングが必要です。風量が落ちると加工中に炎が上がる可能性が高くなります。
- ・本製品の近くに消火器を設置してください。機械の損傷を最小限に抑えるために二酸化炭素消火器を推奨します。
- ・何か異常が発生した場合は直ちに加工機の緊急停止ボタンを押して停止させてください。

2.3 電気に関する注意事項

- ・本体および電源部分をぬらさないでください。
- ・本製品の改造およびお客様判断での修理はしないでください。
- ・本体の配線には絶対に触れないでください。
- ・セットアップにおいて指示があるまで絶対に電源を入れないでください。
- ・電源やその他の密閉された部分は開けないでください。
- ・ネジやナットが緩んだ状態で稼動させないでください。
- ・アースを必ず接地してください。
- ・本製品の消費電力は、HL1050Rは5000W、HL650Rは3400W、HL650は1000W、です。延長コードを使用する場合は定格容量にご注意ください。
- ・本製品のメンテナンス・クリーニングをする際は電源をオフにし必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源を入れている間は製品を放置しないでください。
- ・HL1050R、HL650R は単相200V の電源が必要となります。設置場所が三相電源の場合、三相電源から単相電源を取り出して使用することが可能ですが、電力会社との契約形態によっては契約違反となりますので電力会社にお問い合わせください。

2.4 排気に関する注意事項

- ・素材によっては煙やにおいが発生する場合があります。使用中は十分に換気をし、煙やにおいが大量に出る場合は排気ファンや集塵機をご使用ください。
- ・目、鼻、喉に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

2.5 素材に関する注意事項

- ・素材の中にはレーザー加工に適さないものもあります。一部の素材は人体に有害なガスを発生させるほか、PVC（ポリ塩化ビニル、塩ビ）などの素材は加工機本体に錆が生じて故障の原因となります。加工前に素材を必ずご確認ください。
- ・レーザー加工を行っても安全かどうかわからない素材は加工しないでください。
- ・アルマイト処理されたアルミ以外の金属は加工できません。
- ・食品を加工する場合、他の素材の残留物が付着する可能性があるため、食品以外の素材を加工した場合は食品の加工をしないでください。
- ・レーザーが反射するため鏡の加工はしないでください。

2.6 動作環境

本製品の寿命を延ばし、火災や故障のリスクを減らすために以下の環境で使用してください。

- ・温度10～30°C
- ・直射日光があたらない環境
- ・雨などがあたらない環境
- ・高湿度ではない環境
- ・小さい粒子（ホコリなど）が空気中に過度に多い環境
- ・保管環境：温度5～40度 湿度75%以下

2.7 レーザーの分類について

本製品はレーザ安全規格(JIS C 6802)における分類はクラス3Rに該当しますが、素材差込口を開けた状態での加工はクラス4に該当します。労働安全衛生法ではレーザー機器を対象に「レーザ光線による障害の防止対策について」が策定されています。以下に本製品のクラス措置基準を示します(○印は措置が必要なことを示す)。

措置内容		クラス		
		3R	4	
レーザー機器管理者の選任		○ ^{*1}	○	
管理区域(標識、立入禁止)			○	
レーザー機器	レーザー光路	光路の位置 光路の適切な設計・遮へい 適切な終端	○ ○ ^{*1} ○ ^{*1}	
	キーコントロール		○	
	緊急停止スイッチ等	緊急停止スイッチ	○	
		警報装置	○ ^{*1}	
		シャッター	○	
	インターロックシステム等		○	
	放出口の表示	○	○	
	操作位置		○	
	光学系調整時の措置		○	
	保護具	保護眼鏡	○ ^{*1}	
作業管理・健康管理等		皮膚の露出の少ない作業衣	○	
		難燃性素材の使用	○	
点検・整備	○	○		
安全衛生教育	○	○		
健康管理	前眼部(角膜、水晶体)検査	○ ^{*1}		
	眼底検査	○		
その他	掲示	レーザー機器管理者	○ ^{*1}	
		危険性・有害性、取扱注意事項	○	
		レーザー機器の設置の表示	○	
	レーザー機器の高電圧部分の表示	○	○	
	危険物の持ち込み禁止		○	
	有害ガス、粉じん等への措置		○	
	レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置	○	○	

※1 400nm～700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については特別な措置が必要ですが、本製品のレーザーポインターの波長は660nmであるため、特別な措置は不要です。

2.8 高周波利用設備許可申請について

CO2レーザーにおいてレーザーパワーが50W以上の機種については、原則として個別に総務省による設置許可を受けるよう定められています。HL1050R/HL650R/HL650は該当するため申請をお願いいたします。申請手続き概要については総務省電波利用HPを、申請書の記入事項については弊社webサイトを参照してください。

総務省電波利用HP

<https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/set/index.htm>

申請書記入事項

<https://www.smartdiys.com/support/qa-product/hl/permission-application-2/>

3. 製品保証

3.1 初期不良・標準保証

	期間	対応修理方式	検査・修理・部品費用	往復送料
初期不良	30日	お客様自分で修理（部品&工具発送）	無料	弊社負担
標準保証	1年間		無料	お客様負担
標準保証経過後	2年目以降～		有料	お客様負担

- 消耗品（レーザー管・レンズ・ミラー）は、初期不良を除き保証対象外です。
- 標準保証は、製品の取扱説明書や注意事項に従って使用したにもかかわらず製品に故障・不具合が生じた場合を対象とします。お客様の過失により故障・不具合が生じた場合は、有償での対応となります。
- 製品のメンテナンスやクリーニング、消耗品の交換などは、お客様自身で行っていただきます。
- 故障・不具合が発生した場合は、お客様自身での修理対応となります。修理方法はPDFマニュアルや動画でご案内し、必要に応じてビデオ通話等にてご説明いたします。ただし、電装盤類などの弊社に発送可能かつお客様にて修理が難しい箇所の故障・不具合の場合は、弊社に返送いただいた際の預かり修理となる場合があります。
- 弊社スタッフがお客様の元へ訪問して行う修理・メンテナンスは実施しておりません。
- 修理に必要な工具や部品は、標準保証期間内であれば弊社から無料で発送します。標準保証期間経過後の場合は、ご購入いただきます。
- 弊社では、故障や不具合の状況を写真や動画等にて確認いたします。
- 保証期間は、製品がお客様の元へ到着した日から起算するものとします。
- 標準保証期間経過後の検査及び修理費用は、1時間あたり4,000円（税別）となります。

3.2 延長保証

延長保証とは、購入時に所定の保証料を支払ったお客様に対し、延長保証期間中に当社製品等に発生した故障（通常使用による故障に限ります。）について、無償にて消耗品を除く部品の修理又は交換をするサービスをいいます。詳細については購入時に付属している延長保証証明書をご覧ください（延長保証購入者のみ付属しています）。

3.3 製品の傷について

smartDIYsは、"多くの人に自分自身でものづくりを行っていただく"というコンセプトのもと、日々コスト削減に努めています。その中で、各パーツについては装飾にこだわり過ぎず、製品動作などの機能に影響しない部分については最大限コストを引き下げる取り組みを行っています。また本製品は一部組み立て式ではありますが、1台1台すべて組み立て後に各種調整を行っています。そのため、生産時・調整時にどうしても傷が生じてしまいますが、本製品の機能には影響がございませんので、弊社のコンセプトをご理解の上、このままお使いいただけますよう宜しくお願い致します。皆様のご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。

3.3 その他サポートについて

- ・製品の使い方などご不明点がございましたら、弊社専任スタッフが電話・メールなどでご案内いたします。
- ・消耗品や修理用途の交換部品などは弊社に在庫の用意があり、ご注文後3営業日以内に発送いたします（ヤマト運輸 宅急便にて発送）。
- ・未開封の状態に限り購入後一ヶ月以内であれば返品・返金を受け付けます。ただし、各種手数料を差し引いた金額の返金となります。
- ・電話・メール、その他サポートは弊社営業日のみの対応となります(平日 10:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00)。
- ・初期不良の場合でも本資料記載の修理対応やサポート内容に変更はございません。

4. 免責事項について

本製品の使用を理由とする破損・ケガ・事故・火災につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。また、当社は以下に記載する損害に関して、一切責任を負いません。

- ・本製品の使用または部品の不良などから生ずる付随的な損害
- ・本マニュアルに記載の「安全上のご注意」を守らないことにより生じた損害
- ・本製品の改造、または当社が関与しない機器やソフトウェアとの組み合わせが原因で生ずる損害

5. 製品仕様

CO2 レーザー加工機【HL1050R/HL650R/HL650】

	HL1050R	HL650R	HL650		
レーザー方式	CO2 レーザー				
レーザー波長	10600nm				
レーザー発振器	金属管 80W	金属管 40W/60W	ガラス管 80W		
レーザークラス	クラス 3R に準拠 (素材差し込み口を使用する場合はクラス 4) ※				
モーションシステム	サーボモーター・リニアガイド		ステッピングモーター・リニアガイド		
最高速度 (X)	90000mm/min		48000mm/min		
最高速度 (Y)	39000 mm/min				
最高加速度 (X)	50000 mm/s ²				
最高加速度 (Y)	4000 mm/s ²		1000 mm/s ²		
焦点距離	50.8mm (標準レンズの場合)				
繰り返し精度	± 0.5mm				
連続稼働時間	制限なし (レーザー発振器が高温になると発振器が一時停止する)		30 分		
電源	単相 200V 25A 50/60Hz	単相 200V 17A 50/60Hz	単相 100V 10A 50/60Hz		
最大消費電力	5000W	3400W	1000W		
加工エリア	幅 1050 × 奥行 650mm	幅 650 × 奥行 450mm			
素材設置可能エリア	幅 1080 × 奥行 680mm	幅 690 × 奥行 490mm			
加工可能素材高さ	0-230mm				
Z 軸可動範囲	0-230mm				
本体寸法	幅 1600 × 奥行 1350 × 高さ 1100mm (キャスター時の高さ、パトライト等の突起物を除く)	幅 1400 × 奥行 1050 × 高さ 1130mm (キャスター時の高さ、パトライト等の突起物を除く)			
重量	約 400kg	約 300kg			
対応ソフトウェア	SmartDIYs Creator / LightBurn / RDWorks				
対応ファイル形式	rd (SmartDIYs Creator は png、jpg、bmp、gif、tif、svg、dxf に対応)				
推奨作業環境	温度：10 ~ 30 度 湿度：75% 以下 清潔で埃が少ない環境				
推奨保管環境	温度：5 ~ 40 度 湿度：75% 以下				
Z 軸の耐荷重	40 ~ 50kg				
梱包サイズ	幅 1691 × 奥行 1400 × 高さ 1140mm	幅 1480 × 奥行 1190 × 高さ 1260mm			
梱包重量	約 450kg	約 350kg			
エアーアシスト	デュアルエアーアシストシステム				
冷却方式	空冷		水冷		

※ 2025 年 9 月以前の製品はクラス 4

6. セットアップ


6.1 部位・部品名称

正面




背面




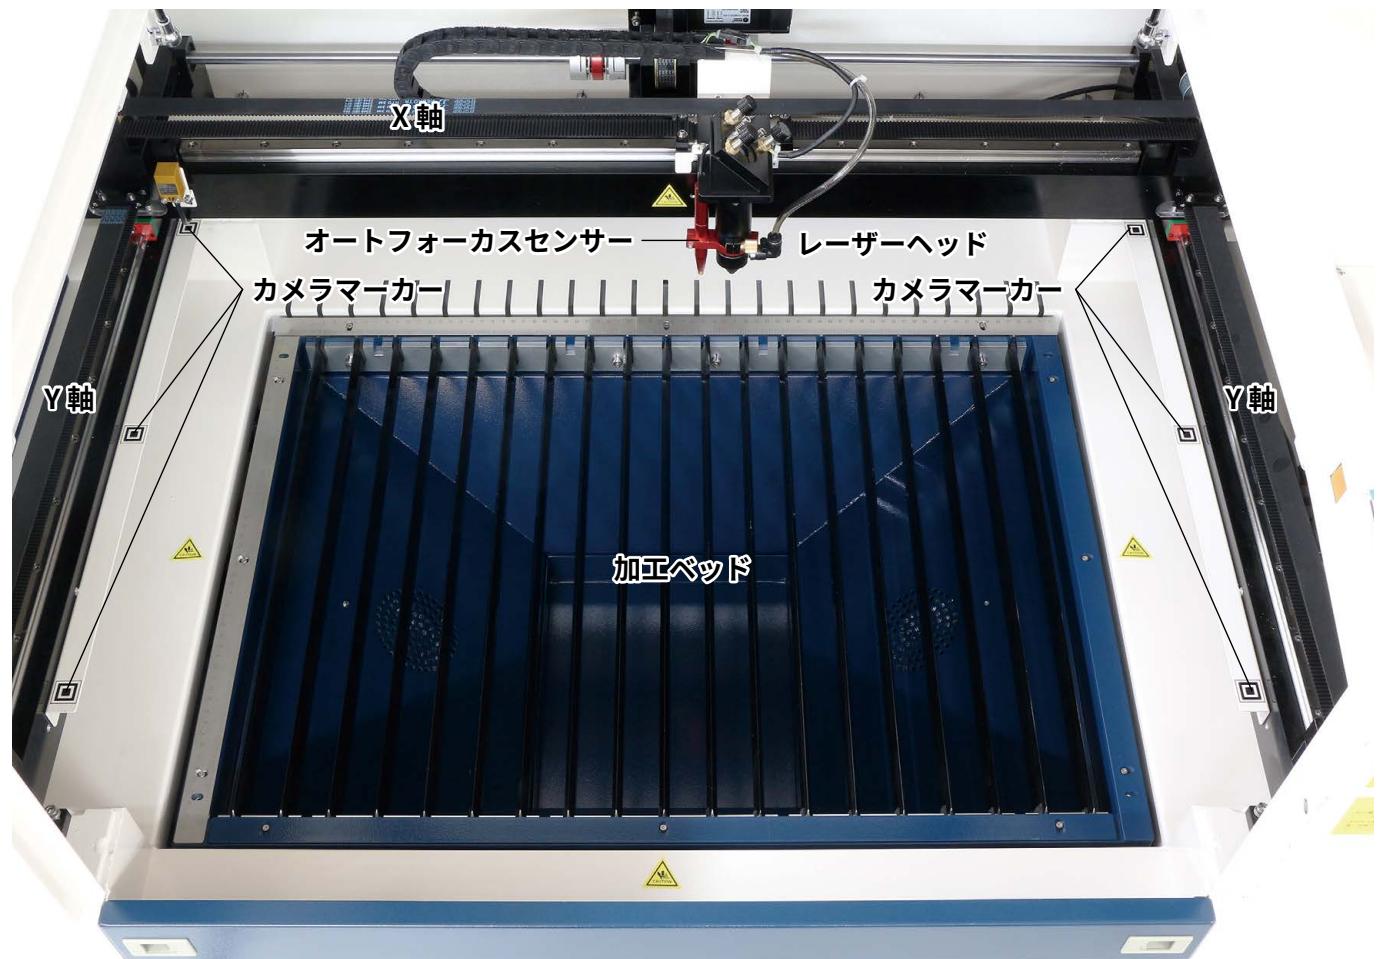

6.2 外形図(HL650R/HL650)

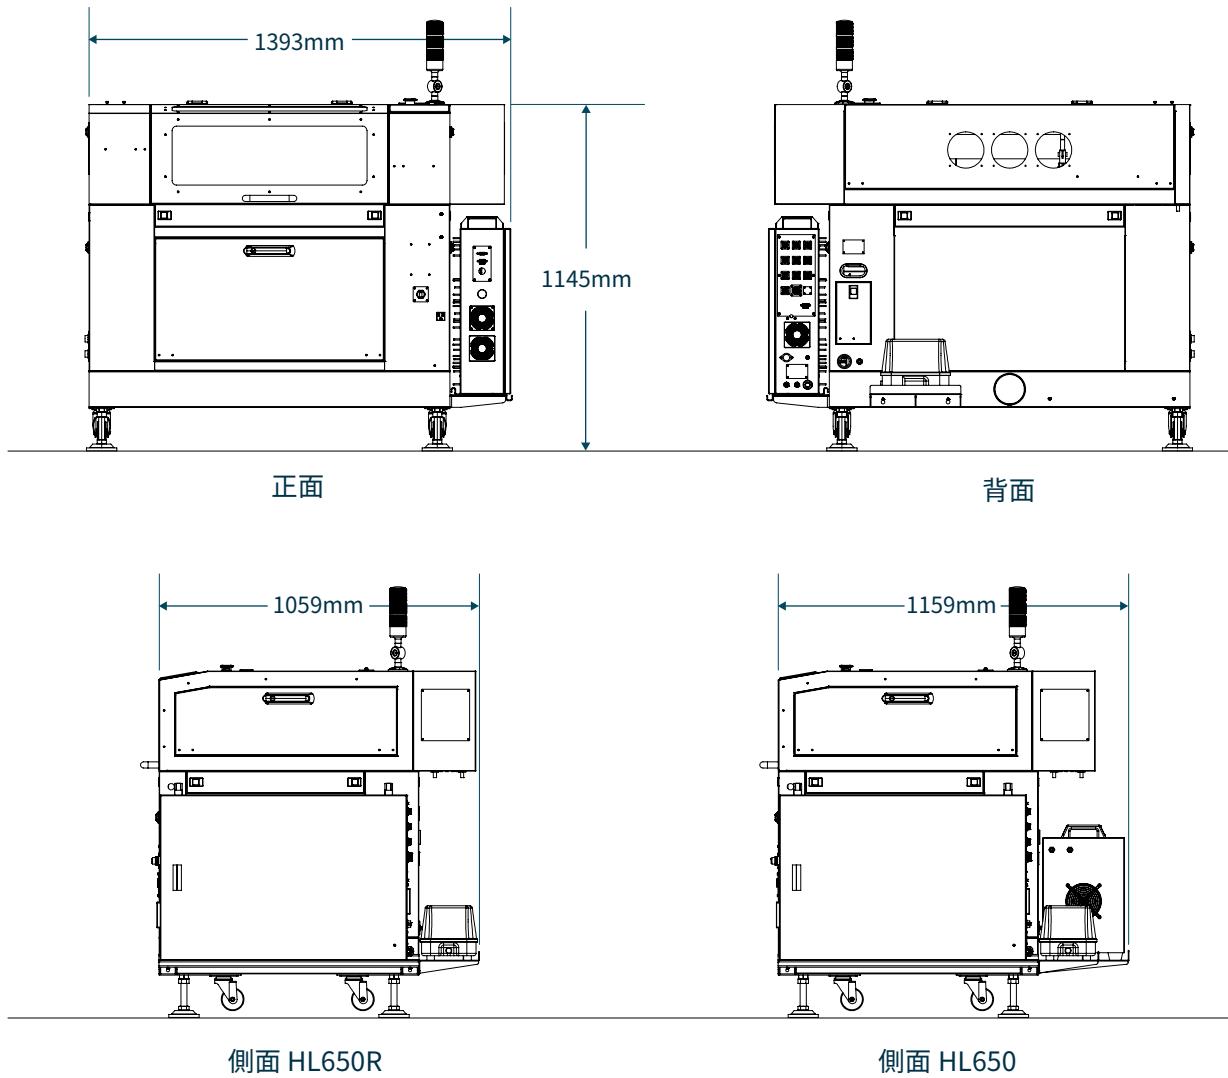

本製品の設置場所は、壁から 800mm
以上離れた場所に設置してください。

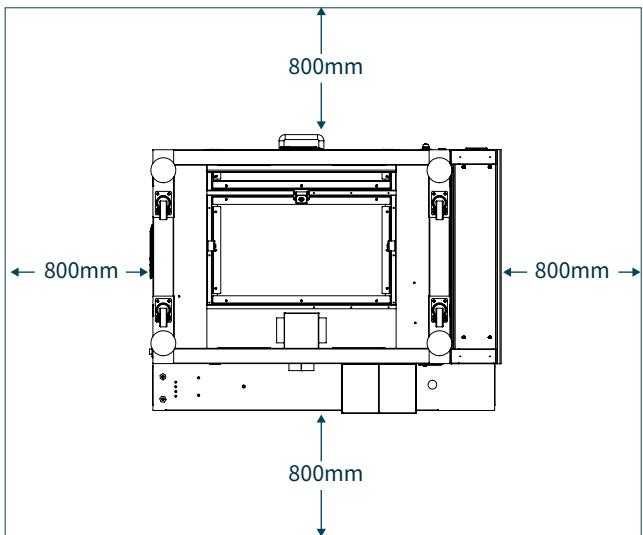

6.3 パッキングリスト



本体



エアーコンプレッサー



チラー ※HL650のみ

本体付属品



パトランプ



USB ケーブル



六角レンチセット×1



CO2 レーザー保護メガネ



延長ノズル



窓鍵



本体鍵



スパナ2種



レンズ交換用工具



エアーホース



高さ調整治具



置き台(小)



置き台(大)※HL650のみ



水冷ホース×2※HL650のみ



チラー通信ケーブル※HL650のみ



チラー電源ケーブル※HL650のみ



スロープ×2※HL650R/HL650のみ



USBメモリ



外部コネクタ




マスキングテープ



レーザー標識ラベル

※素材差込口を使用する場合は、必ずこちらのラベルを製品本体に貼り付けてください。

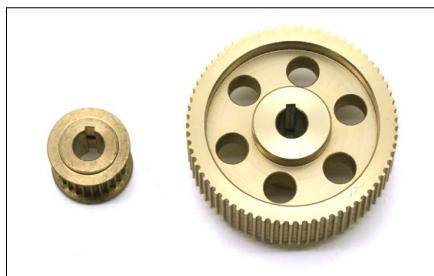

刻印用ギア(左)・切断用ギア(右)

※HL1050R/HL650Rのみ。標準ギアは製品に取付済み



電装盤鍵



反射ミラー用工具

6.4 セットアップ

注意事項

本製品の重量は合計約300kgあります。組み立て・設置は工程によっては2人以上で行う必要があります。また、安全のため開梱時には手袋を着用してください。

設置場所は以下の条件を満たす場所にしてください。

- ・換気の良い場所
- ・重量に耐えられる床であること

組み立てには以下の工具が必要です。

- ・六角レンチ(付属しています)
- ・スパナ(付属しています)
- ・モンキーレンチ
- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・水平器
- ・水を入れる容器(HL650のみ。ペットボトルなど。計8リットル使用)

木箱を開梱します。留め具を上に引き上げ、蓋などをすべて取り外します。



緩衝材などをすべて取り除きます。



本体の底にあるアジャスターを浮かせます。モンキーレンチなどでアジャスター上部のボルトを緩めてからアジャスターを回転(反時計回り)させることで浮かせることができます。アジャスターのすぐ横にあるストッパーよりも上部に来るようにしてください。





製品背面側の梱包を開封すると、スロープが2つ入っています。※ HL1050Rにはスロープは付属していません。本体を降ろす際は、フォークリフトの爪を本体正面側から差し込み、パレットから降ろしてください。

スロープ



スロープをパレットの切り欠き部分に設置します。



キャスターのストッパーを上げます。




本体をゆっくりと押し、パレットから本体を降ろします。




ドアを固定しているシールをすべて剥がし、ドアを開けます。軸を固定している結束バンドをニッパー等で切断し、全て取り外してください。



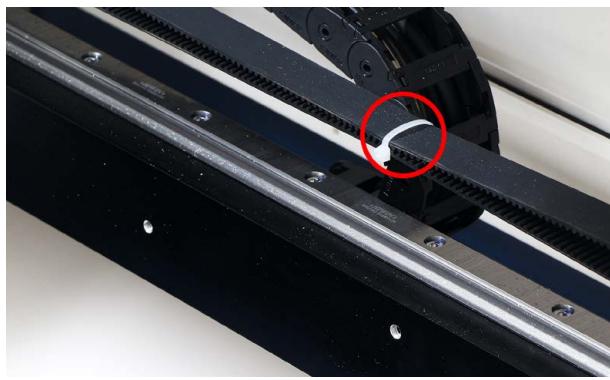

加工ベッドのフラットバーを上に持ち上げ取り外し、中に入っている部材をすべて取り出します。取り出し後、フラットバーをもとに戻してください。

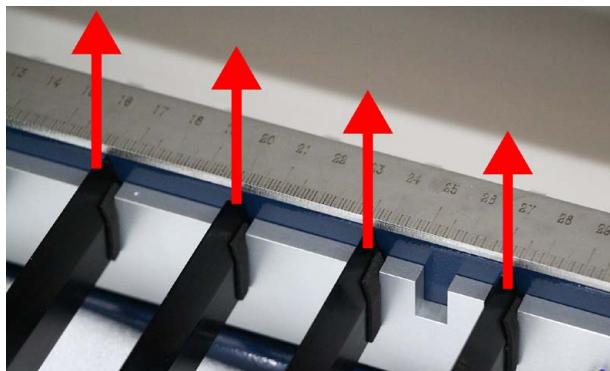

パトランプを取り付けます。本体右奥に取り付いている3つのボルトを取り外します。

パトランプ



パトランプのコネクタを穴に入れ、取り外したボルトでパトランプを固定します。




パトランプのコネクタを本体に接続します。接続しにくい場合は本体向かって右側の窓を開けて接続してください。



窓鍵




アジャスターを下げる（時計回りに回す）床に固定します。アジャスターが緩まないよう、アジャスター上部のボルトをしっかりと締めてください。

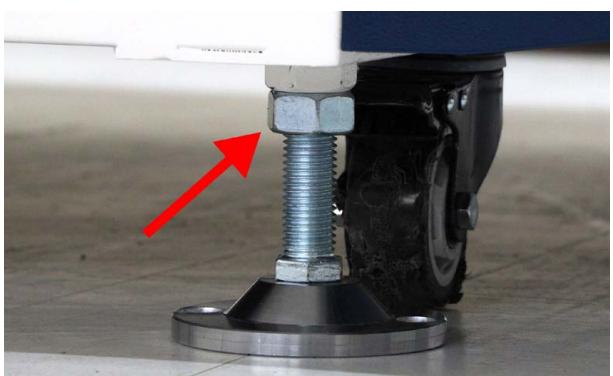

置き台(小)を本体背面に取り付けます。2つのボルトを緩め引っ掛けるように取り付けてください。取り付け後、ボルトを締めてください。

置き台(小)

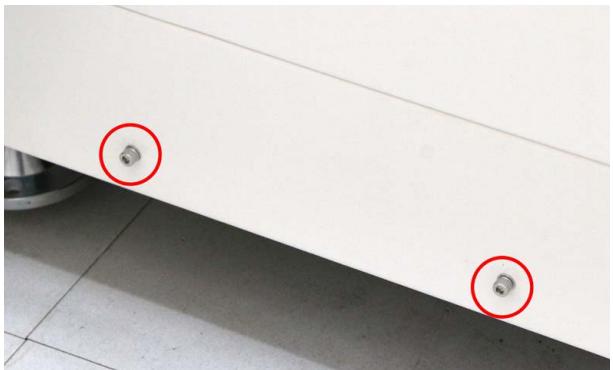



エアーコンプレッサーを設置します。

エアーコンプレッサー



エアーコンプレッサーのコネクタを本体向かって左側面に差し込みます。



エアーチューブを本体とエアーコンプレッサーに差し込みます。HL1050Rはコネクタ付近に差し込み口があります。

エアーチューブ



チラー取り付け(HL650のみ)

HL1050R/HL650Rはチラーの取り付けは必要ありません。

置き台(大)を本体背面に取り付けます。2つのボルトを緩め引っ掛けるように取り付けてください。取り付け後、ボルトを締めてください。

置き台(大)



チラーを設置します。

チラー



チラーケーブルをチラーと電装盤に接続します。

チラー通信ケーブル



水冷ホースをチラーと本体に接続します。チラーのINは本体のOUTに、チラーのOUTは本体のINに接続してください。

水冷ホース





チラー上部のフタを開け、水を8L程度入れてください。

冬に設置場所がかなり寒くなる場合（2度以下）は水の凍結に注意してください。水が凍結するとレーザー発振器が破損する恐れがあるため、弊社で販売している不凍液（クーラント液）を希釈して使用してください。

チラー AC ケーブルをチラーと本体に接続します。

チラー AC ケーブル




6.6 電源接続

セットアップ完了後、電源を入れます。

HL1050R/HL650Rの場合

HL1050Rは単相200V 25A、HL650Rは単相200V 17Aで動作します。電源ケーブルは単相3芯線となりますので、お客様にて30A程度のコネクタを用意し接続してください。

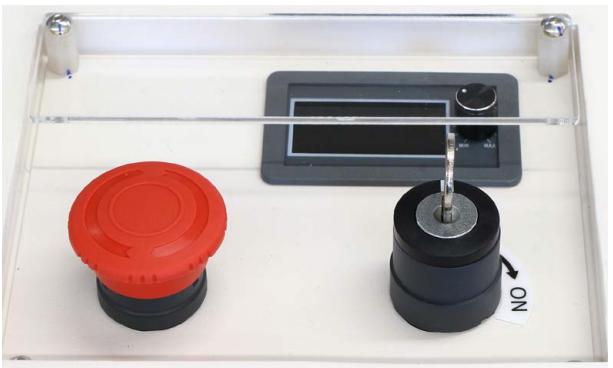

HL650の場合

HL650はAC100Vで動作します。電源プラグをコンセントに接続してください。



電源接続後、緊急停止スイッチを時計回りに回し解除します（ボタンが上に上がります）。付属の本体鍵をキースイッチに差し込み回すと、本体に電源が入ります。



本体鍵





6.7 光軸確認

レーザー加工機は加工機奥にあるレーザー管からレーザーを照射し、鏡でレーザーを反射することで素材に到達させます。この時のレーザーの通り道、「光軸」が正しい位置を通りているか確認をします。


本体のコントローラーの操作をします。詳しい操作説明は[12コントローラーマニュアル](#)をご覧ください。メニューボタン→機能→照射設定を選択し、照射方法を「単発」、照射時間を「50」に設定、「書き込み」を選択してください。

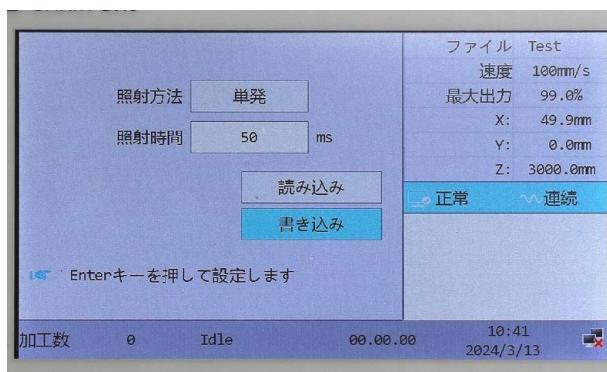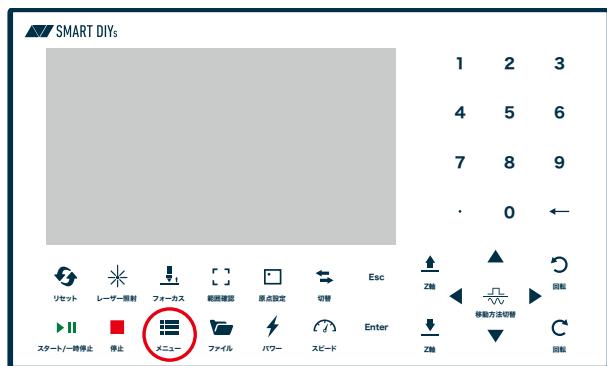



最初の画面にもどり、パワーボタンを押します。
最大出力を50%に設定してください。

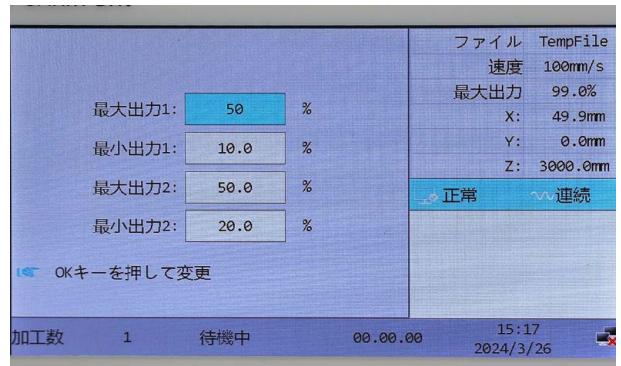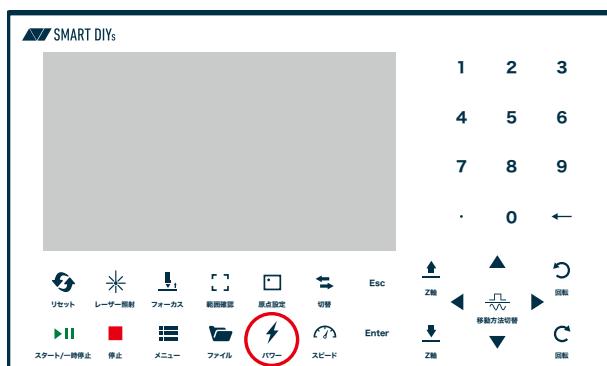



写真のようにレーザーへッドにマスキングテープを貼り付けます(2枚重ねて貼り付けてください)。

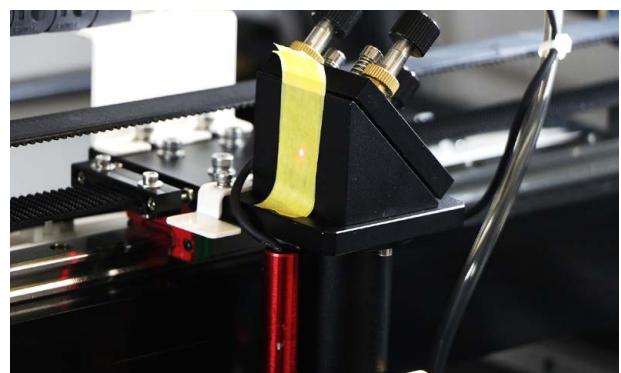

コントローラーの「矢印」ボタンを押すとレーザーへッドが移動します。レーザーへッドを左奥に移動させます。

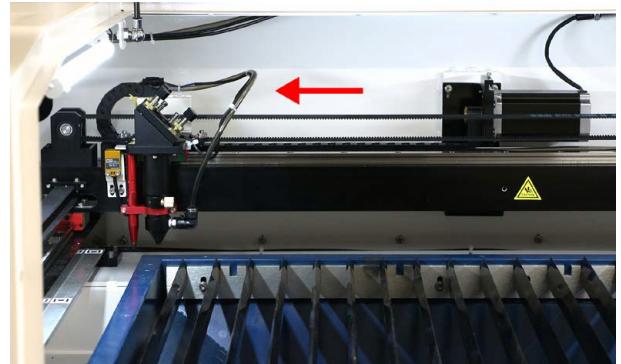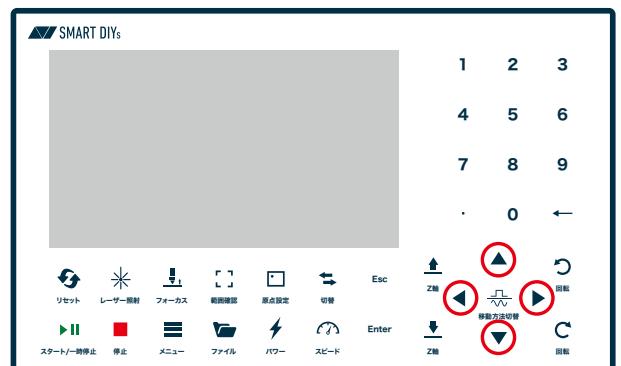


本体のドアを閉め、コントローラーの「レーザー照射」ボタンを押します。レーザーが照射され先程貼り付けたマスキングテープに焦げ跡がつきます。

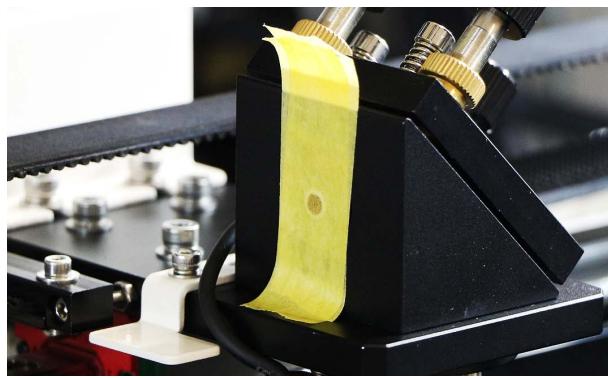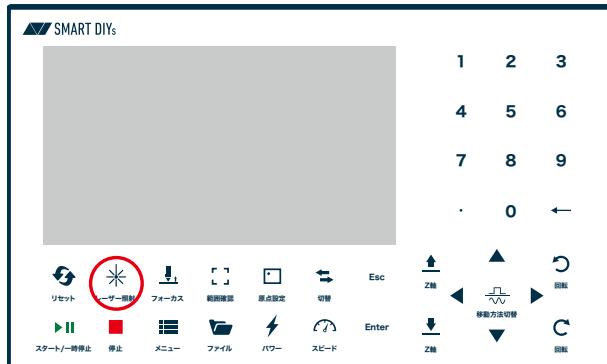

レーザーヘッドを左手前に移動させ、再度レーザーを照射します。このとき、光軸が正しい位置を通りている場合、マスキングテープの焦げ跡の位置が一致しています。



レーザーヘッドを右手前に移動させ、再度レーザーを照射します。マスキングテープの焦げ跡を確認し、一致しているようであれば光軸は問題ありません。

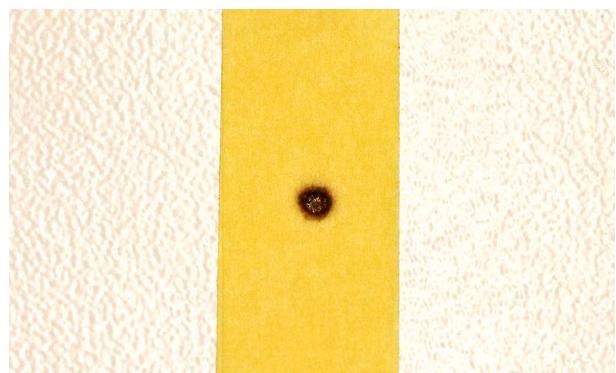

光軸は輸送時の振動などでズレてしまうことがあります。光軸がズレているようであれば[P61光軸調整](#)を参考に調整をお願いします。

7. ソフトウェアインストール

smartDIYsのレーザー加工機は専用の操作用ソフトウェアがあります。弊社のwebサイトからダウンロード及びインストールをしてください。

弊社 web サイト→製品サポート→SmartDIYs Creator→ソフトウェアダウンロード

<https://www.smartdiys.com/smartdiys-creator/>

また、ソフトウェアマニュアルは web サイトで公開しております。

弊社 web サイト→製品サポート→SmartDIYs Creator→マニュアル→SmartDIYs Creator の使い方

<https://www.smartdiys.com/manual/smartdiys-creator-about/>

8. 初めての加工

本工程でソフトウェアのエラーや不明点がある場合は、[P72 トラブルシューティング](#)をご覧ください。

8.1 準備

加工に使用する素材を準備してください。付属のUSBケーブルでHL1050R/HL650R/HL650とPCを接続してください。USBハブなどを使用せず、直接つないでください。

USBケーブル




本体向かって左側にあるエアアシスト機能の動作チェックを行います。エアアシストとは加工中に炎が上がらないよう空気を吹き付けながら加工を行う機能となり、本製品はLow・Highの2系統から風量を選択することができます（ソフトウェアで選択可）。Low・Highのつまみを反時計回りに回しきり（風量を最大にする）、レーザーヘッドの先端からエアーが噴射されているか確認してください。次にTestボタンを押しエアーがより強く噴射されるか確認してください。エアーが噴射されないようであればお問い合わせください。




8.2 ソフトウェア立ち上げ、素材の配置

加工機の電源が入っているか確認し、ソフトウェアを立ち上げます。初めてアプリケーションを立ち上げた場合は本体設定などを行うので、画面の指示にしたがってください。また、設定済みの方は今一度、設定→ユーザ設定→モデル名が正しい製品名に設定してあるか確認してください。

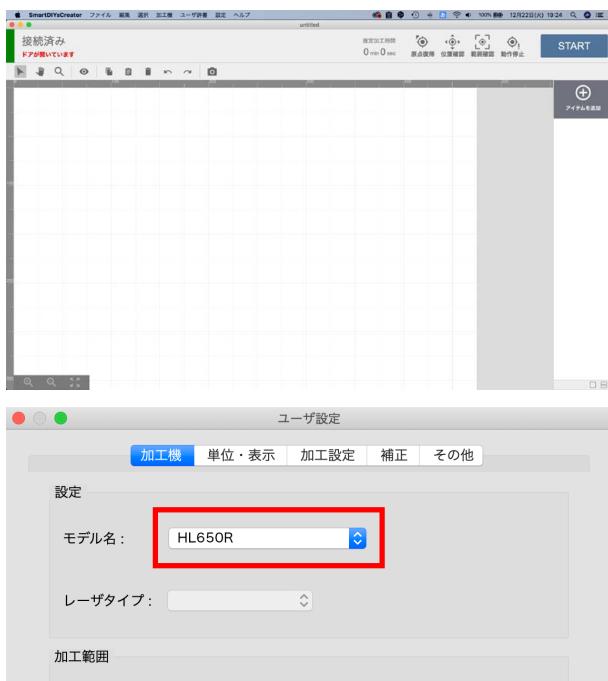

正常に接続されている場合、ソフトウェア左上に「接続済み」と表示されます。※ドアが開いていると「ドアが開いています」というメッセージが表示されます。この時点で「接続済み」と表示されない、何かエラーがでている場合は、[P72 トラブルシューティング](#)または[ソフトウェアマニュアル](#)でエラー内容を確認してください。

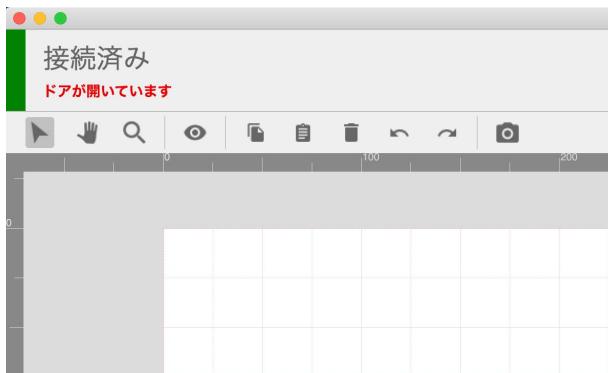

カメラの補正ファイルを適用します。付属のUSBメモリを用意してください。メニューバー>設定>カメラ設定を開き、インポートをクリックします。USBメモリ内のファイル「CameraCorrection」を選択し開きます。

USBメモリ



「位置補正」タブを開き、補正データリストに標準ノズル・延長ノズルと表示されていれば、補正ファイルの適用は完了です。使用する補正データは標準ノズルを選択してください。



スキャン補正ファイルを適用します。メニューバー > 設定 > ユーザ設定 > スキャン補正を開き、有効にチェックを入れます。インポートをクリックし、USBメモリ内のファイル「ScanCorrection」を選択し開きます。左の表に数値が記載されていれば、スキャン補正ファイルの適用は完了です。



素材を加工エリアにセットします。





8.3 高さ調整

レーザー加工機の仕組みとして、レーザー光がレンズを通ることで集光され素材に照射されます。そのレンズの「焦点距離」というものが決まっており、常にレンズと素材がある一定の距離を保つようにしないとうまく加工ができません。そのため、素材の高さが変わったびに「高さ調整」という作業が必要となります。この作業は自動または手動で行うことができます。


自動調整

素材が柔らかい場合や回転軸を使用する場合は自動ではなく手動で調整を行ってください。加工ベッドの昇降動作中は、加工機内に手など体の一部を絶対に入れないでください。

オートフォーカスの初回使用時にオートフォーカスの挙動確認を行います。コントローラのメニュー > 機能 > 入出力チェックを開きます。オートフォーカスセンサーの先端を指で押し上げ「Z制限-」がオン(赤く点灯する)になれば正常です。

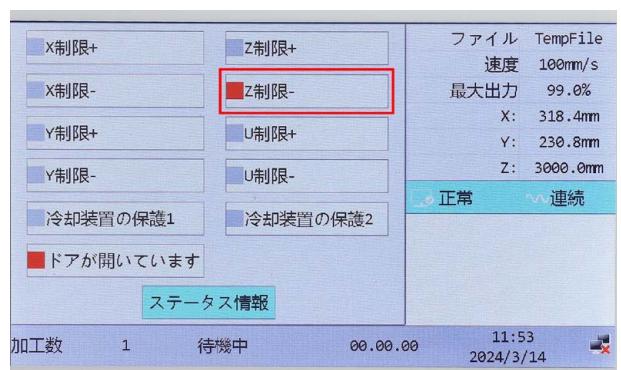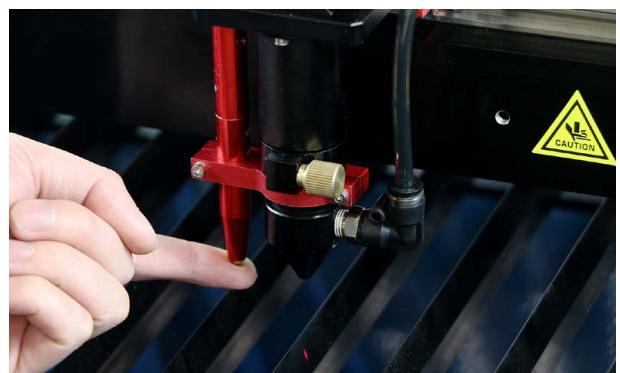


Escを押して最初の画面に戻ります。コントローラの矢印ボタンを押して、レーザーヘッドを素材の真上に移動させます。

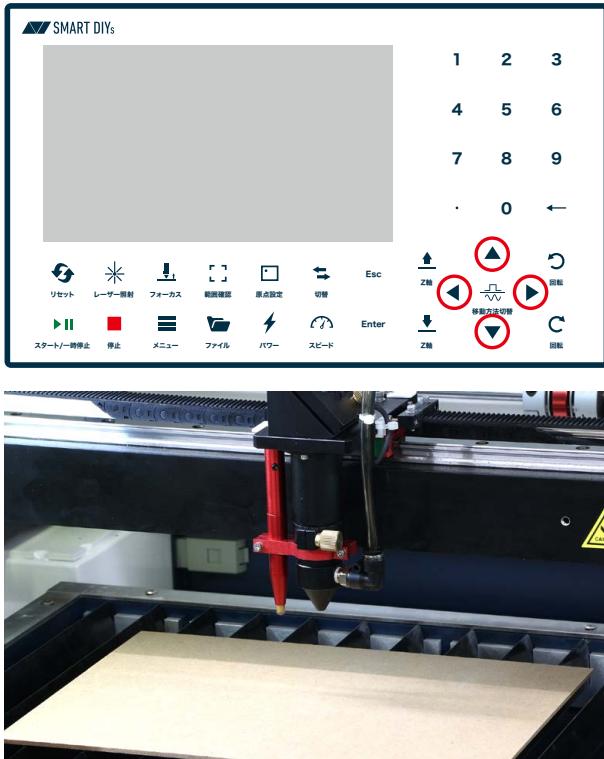

コントローラのフォーカスボタンを押してEnterを押します。すると加工ベッドが上昇し素材がセンサーに接触してから若干下降します。高さ調整は完了です。

レーザーヘッドに取り付いているオートフォーカスセンサーで加工ベッドの高さを検知しています。ノズルの先端に素材が必ず接触するようにしてください。接触しない場合、レーザーヘッドや素材を破損させる恐れがあります。また、素材の端で高さ調整を行うと、素材が傾きレーザーヘッドや素材を破損させる恐れがあります。

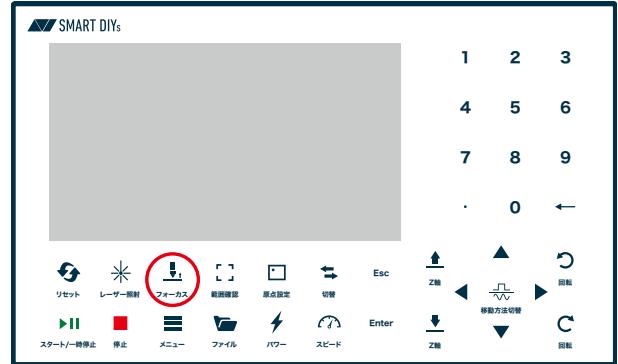

手動調整



素材が柔らかい場合や回転軸を使用する場合は手動で調整を行います。高さ調整用治具を用意してください。

(高さ調整治具の高さは8mmです)


高さ調整治具



コントローラの矢印ボタンを押して、レーザーヘッドを素材の真上に移動させます。

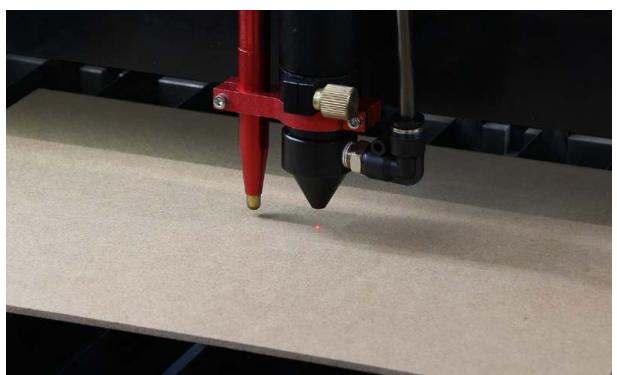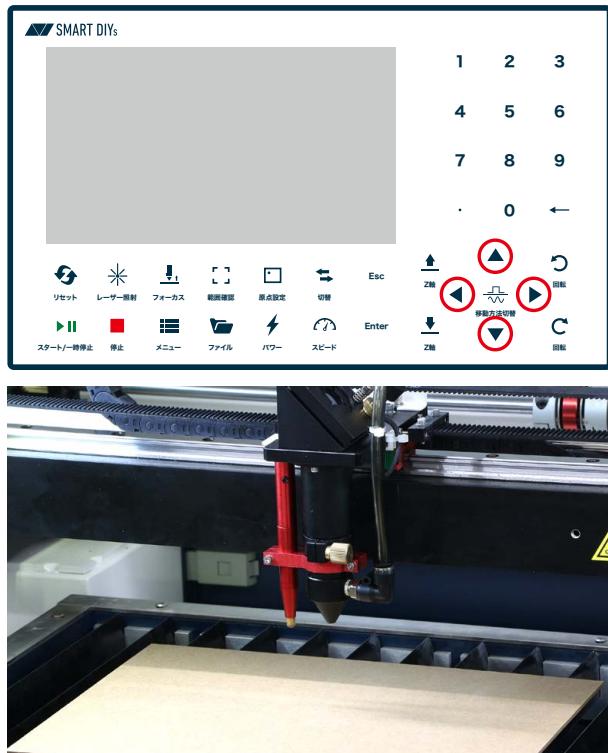

高さ調整治具をレーザーヘッドと素材の間に置き、
コントローラのZ軸ボタンを押して、レーザーヘッド
と高さ調整治具を接触させます。**この時、加工
ベッドを上げすぎるとレーザー頭部や素材が破
損する恐れがあるため、少しづつ調整してくだ
さい。**調整後、高さ調整治具を取り出してください。

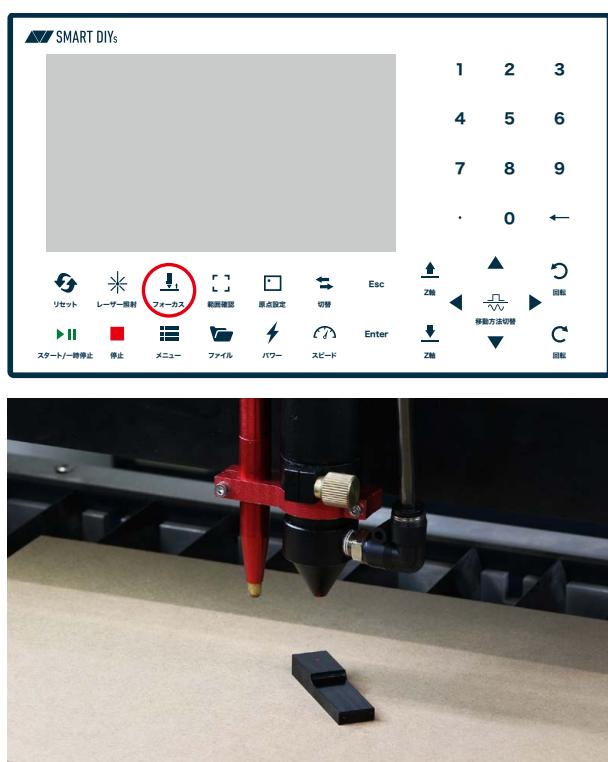

8.4 データの読み込み

「アイテムを追加」をクリックしデータの読み込みを行います。下記のいずれかの手段で加工アイテムを追加できます。



ローカルファイルからインポート

お持ちの画像データ (jpg/png/svg等) をインポートする場合は「ファイル選択」ボタンをクリックしてください。ファイル選択ダイアログが開き、対象のファイルを選択することでインポートできます。また、グラフィックエリアに対象ファイルをドラッグ&ドロップすることでもインポートできます。

アセットカタログからインポート

ソフトウェアに用意されている図形やサンプルデータを利用する場合は「アセットカタログ」をクリックしてください。アセットカタログが開き、お好きなデータを選択してインポートすることができます。

テキストアイテムの作成

任意の文字の加工アイテムを作成する場合は「テキスト作成」ボタンをクリックしてください。お持ちのフォントでテキストアイテムを作成することができます。また、加工方法は「塗りのみ」「線のみ」「塗りと線」から選択することができます。

※縦書きや改行には対応しておりません。



スキャン

加工機のカメラでスキャンした画像からデータを


作成することができます。オリジナル画像(ラスタ加工)・塗りつぶし(ベクタ塗り加工)・輪郭線(ベクタ線加工)を選択できます。位置調整用マークが障害物で隠れないように注意してください。

※上蓋が閉まっている場合はボタンが無効になります。

今回はアセットカタログ → Product → タグAを選択し、インポートをクリックしてください。グラフィックエリアにタグAが配置されます(切断用)。

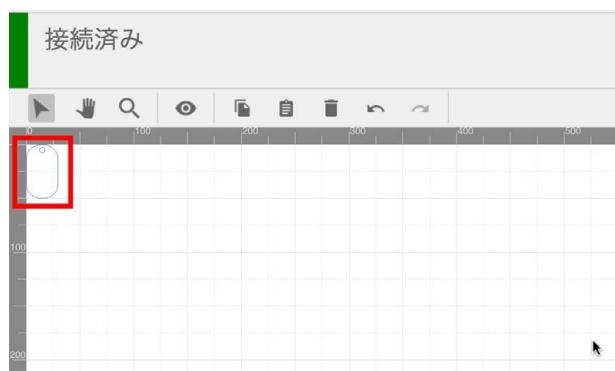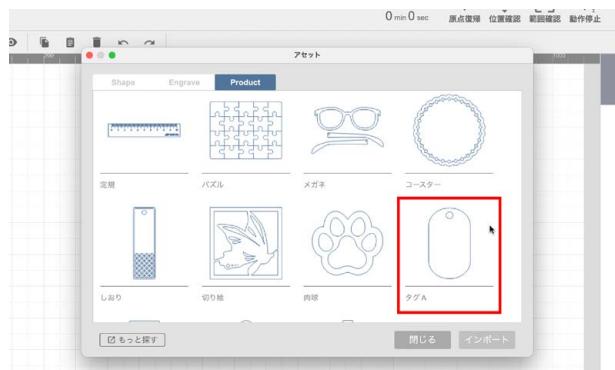


グラフィックエリアのデータをクリックするとデータが選択されます。この状態でデータをドラッグすると任意の位置にデータを移動でき、データの四隅をドロップすると拡大・縮小・回転ができます。データを任意の位置に移動させ、大きさを調整してください。

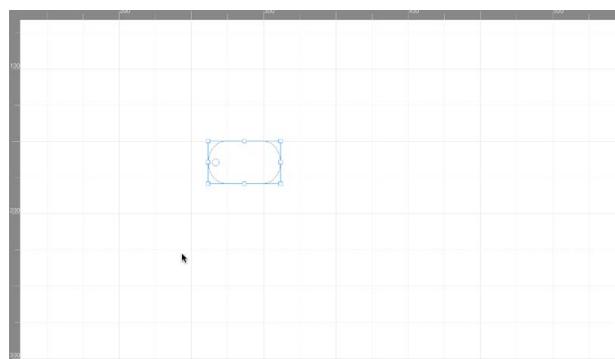


刻印用データを読み込みます。もう一度「アイテムを追加」をクリックし、テキスト作成をクリックしてください。



先程のデータと同様に位置と大きさを調整してください。

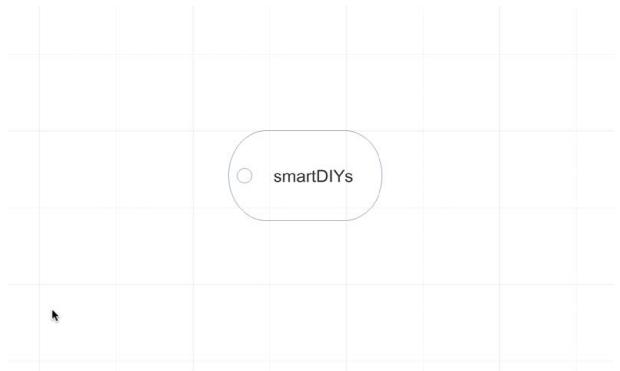

テキスト入力画面が表示されます。任意のフォントを選択し、テキストを入力してください。「OK」をクリックするとグラフィックエリアにテキストがデータとして表示されます。



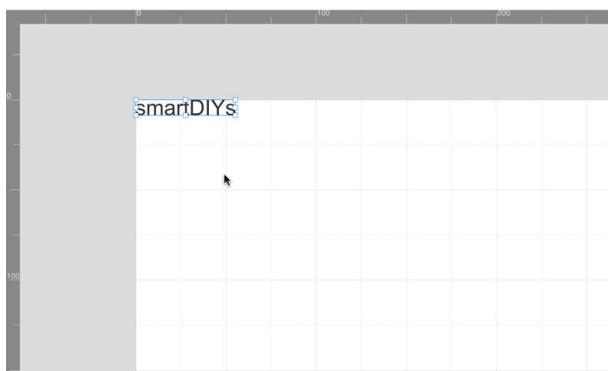


8.5 位置合わせ

データと素材の位置合わせを行います。

カメラでの位置合わせ

コントローラのリセットボタンを押し、レーザー ヘッドを原点に戻します。「カメラアイコン」を クリックすると、加工機内の写真が表示されます。 この写真を元に加工したい場所にデータを移動させてください。

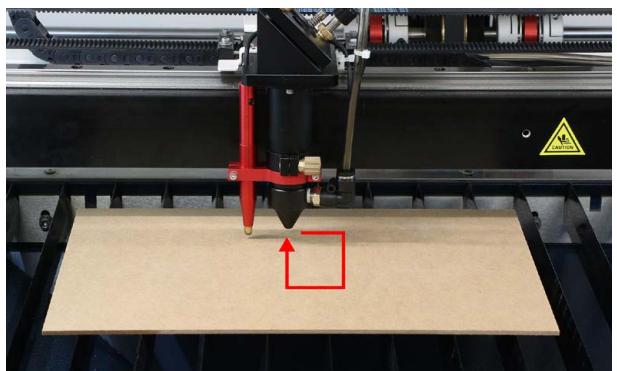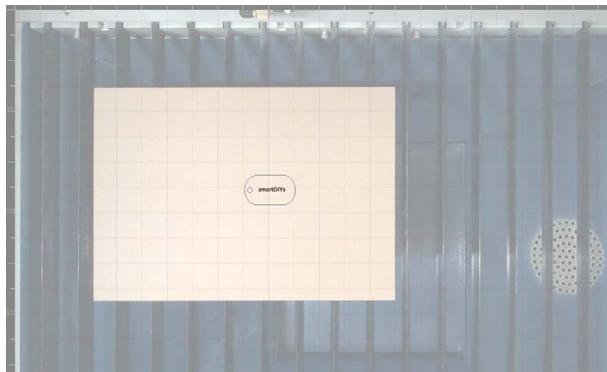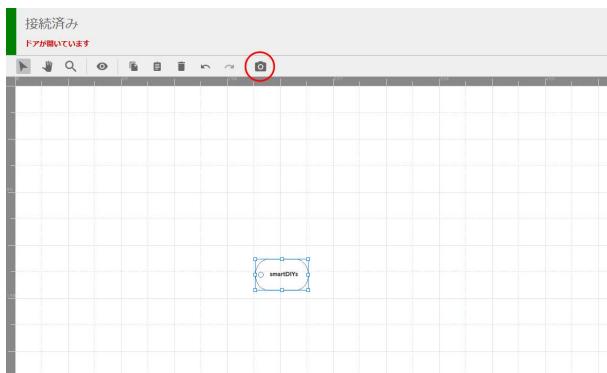

範囲確認での位置合わせ

データと素材の位置を合わせます。「範囲確認」を クリックします。すると現在データが配置されて いる範囲（データの外周）をレーザー ヘッドが移動します。この動きを目安に、素材もしくはデータ の位置を調整します。

8.6 パラメータ設定

ソフトウェア画面右のアイテムをクリックすると、パラメータ設定画面が表示されます。データ形式によって設定できるパラメータが異なります。



有効

対象のアイテムを加工するかどうかを設定できます。「有効」のチェックが外れている場合、対象のアイテムは加工されません。

スピード

加工中（レーザー照射中）のレーザーヘッドの移動速度を設定します。スピードを遅くすると、素材に与えるレーザーのエネルギーが大きくなります。

パワー

レーザー照射の強度を設定します。パワーが大きいほど素材に与えるレーザーのエネルギーが大きくなります。

※ 0 - 100 [%] の範囲で設定することができます。
※ 0%に設定している場合でも、微弱なレーザーが出力される場合があります。

回数

レーザー加工の回数を指定します。1度に大きなエネルギーを与えると素材に悪影響（溶けや焦げ）が出てしまう場合、小さいエネルギーで繰り返し加工することで加工結果の改善が期待できます。

※ 0 - 30 [回] の範囲で設定することができます。

DPI

ラスター加工で有効になるパラメータです。画像の濃淡を表現するための処理（ディザリング）を行う際の解像度を設定します。デフォルトでは254DPIが設定されており、これは0.1mm毎にレーザーが照射される値となります。また、液晶ディスプレイ等とは異なり、DPIを上げてもレーザー照射の点の大きさ自体は変わりません。DPIを上げすぎると全体が焼かれ過ぎてしまいしますので、ご注意下さい。

※ 72 - 600 [DPI] の範囲で設定することができます。

ハッチング

ベクタ（塗り）画像を加工する場合に有効になるパラメータです。ハッチングとは、細かい平行線を引き重ねて面を表現する方法であり、レーザー加工で「塗りつぶし」を表現するために行われます。ハッチングパラメータでは、この平行線同士の間隔とハッチングのパターンを設定することができます。

※ 間隔は 0.05 - 3.0 [mm] の範囲で設定することができます。

エアブロー


本製品は加工中に炎が上がらないよう空気を吹き付けながら加工を行うエアアシストという機能があります。ただ、この空気の吹付けで加工結果に影響がでてしまうため、加工条件によって任意の風量で加工を行えるよう空気の風量調整機能があります。刻印加工はLow、切断加工はHighに設定することをおすすめします。また、それぞれの風量を、本体横のつまみネジで調節することも可能です。Testボタンを押すことで現在の風量を確認できます。ただし、エアーを完全に切らないように注意してください。エアーを完全に切ると出火リスクが高くなり、ノズル内部に汚れが溜まりやすくなります。



素材によって適正なパラメータは異なるため、ユーザー様自身で最適なパラメータを探っていただく必要があります。ひとまず以下のパラメータを設定してください（MDF板材の1mm厚を加工を使用した時のパラメータです）。

テキスト：スピード 60000mm/min パワー 20%
回数 1 ハッキング 0.1mm
タグ1：スピード 2000mm/min パワー 80% 回数 1

画面右のアイテムを上下にドラッグすることで加工の順序を変更することができます。今回の加工の場合、テキストを刻印してからタグを切断する順序が望ましいため、順序を逆にしてください。

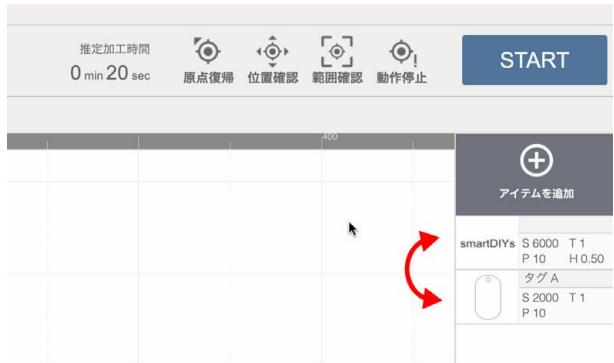

8.6 加工

すべての準備が終了しました。ドアを閉めて「START」をクリックしてください。注意点が表示され、高さ調整など問題がなければ「OK」をクリックしてください。加工が開始されます。
レーザー加工中はドアを開けないでください。加工中にドアを開けると、安全のため加工動作を一時停止します。



加工終了後、本体内の煙がおさまるまでしばらく待ってからドアを開けてください。

素材を確認し、切断ができていないようだったら、パラメータのスピードを下げるもしくはパワーを上げるなどしてもう一度加工を行ってください。

ソフトウェアについての詳しい説明は[ソフトウェアマニュアル](https://www.smartdiys.com/manual/smartdiys-creator-about/) (<https://www.smartdiys.com/manual/smartdiys-creator-about/>) をご覧ください。

9. その他機能説明・使い方

9.1 素材差し込み口について

前後左右にある素材の差し込み口を使用することで加工機に収まらない素材の加工も可能になります。素材の差し込み口を使用する場合、レーザー ヘッドのノズルを変更する必要があります。

[P57のレンズ交換を参考に、レーザー ヘッドのノズル及びレンズを取り外します。付属の延長ノズルにレンズを取り付け、レーザー ヘッドに取り付けます。ノズルは一番奥に突き当たる位置で固定をしてください。オートフォーカスセンサーのコネクタやホースを必ず接続してください。またP28を参考にオートフォーカスの挙動確認をしてください。](#)

延長ノズル



ソフトウェアのカメラ設定を変更します。メニュー バー > 設定 > カメラ設定 > 位置補正を開き、使用する補正データを「延長ノズル」を選択します。前後左右の差し込み口から素材を差し込み、通常の手順と同様に加工を行ってください。



9.2 デュアルエアアシスト

エアアシストとは加工中に炎が上がらないよう空気を吹き付けながら加工を行う機能になります。レーザー加工機には必須の機能となります。この空気の吹付けで加工結果に影響がでてしまうため、加工条件によって任意の風量で加工を行えるよう本製品には風量調整機能があります。

加工パラメータの設定時にLow・Highの2系統から風量を選択することができます。また、つまみネジを回すことでそれぞれの風量を調節することができます。

風量を増やす：つまみネジを反時計回りに回す
風量を減らす：つまみねじを時計回りに回す

レーザーヘッドの先端から常にLowの風量でエアが噴射され、Testボタンを押すことでHighの風量を確認できます。Low・Highともに風量を最大にした場合、LowはHighに比べ6割程度の風量となります。

刻印加工はLow、切断加工は発火リスクを抑るためにHighに設定することをおすすめします。

安全のため、つまみネジを締め切っても風量がゼロになることはありません。ただ、風量を減らすと炎が上がる危険性は増すため、少しづつ調整してください。



9.3 電流メーター (HL650のみ)

HL650に搭載されているガラス製のレーザー発振機は、使用していくにつれレーザーパワーが低下していきます。レーザーパワーが低下すると電流値も低下しますが、この電流値を電流メーターでもとの値に戻すことでレーザーパワーをある程度復活させることができます。ただし、電流値をもとに戻してもレーザーパワーが戻らない場合はレーザー発振器の交換が必要です。



調整方法

- ①鉄板などの燃えない素材を用意し加工エリアに設置します。
- ②レーザーヘッドの素材の上に移動させます。
- ③コントローラのパワーボタンを押し、最大出力を100% (99%) にします。
- ④レーザー照射ボタンを長押するとレーザーが照射され続けます。すると電流メーターに電流値が表示されますが、
22mA以下であれば右側のつまみネジで22mAになるように調整してください。

9.4 ギアについて (HL1050R/HL650R)

ギアの種類について

HL1050R/HL650RはX軸のギアを刻印用と標準、切断用の3つを用意しています。ギアによって加工結果に差がでできます。(HL650は標準ギアのみ付属)



刻印用ギア(左)

刻印加工を行う場合に推奨するギア。加工スピードを最速の90000mm/minに設定できるため、大きいデータの刻印加工時に一番加工時間が短くなります。反面アクリルの切断加工をする場合、切断面にスジが入ってしまいます。

標準ギア(中)

刻印・切断ともにバランスよく加工する場合に推奨するギア。刻印時の最高速度は72000mm/minと刻印用ギアに比べ若干劣ります。ただ、アクリル板の切断面のスジは刻印用ギアに比べ軽減されます。

切断用ギア(右)

アクリル板の切断面にスジが最も入りにくいギアとなるため、アクリル板の切断はこのギアを使用してください。反面、刻印時の最高速度は48000mm/minと遅く、加速度も 20000mm/sec^2 に下げる必要があるため、刻印加工に時間がかかります。


ギアの交換方法


ギアの交換終了後、ソフトウェアのギア比の設定を必ず変更してください。本体が破損する恐れがあります。

本体向かって右側面の窓を開けます。写真赤丸が交換するギアです。



ベルトを張っている4つのボルトを緩め、モーターを押し出しながらベルトを外します。

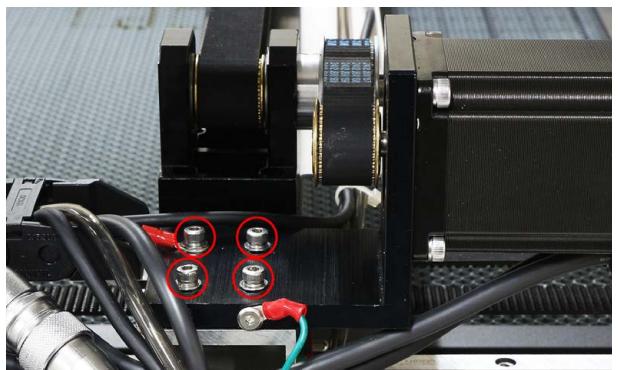

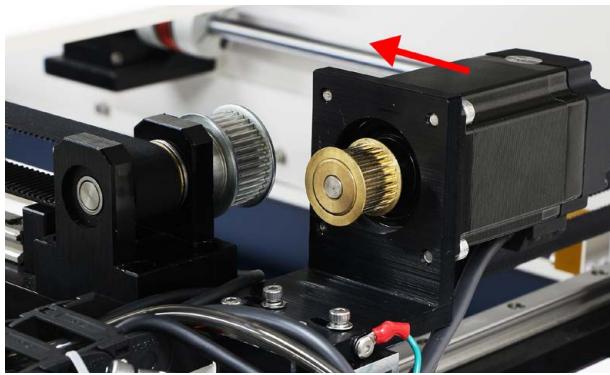



ギアを固定しているイモネジを緩めます。




ギアを外します。外しにくいようであれば、スパナなどを使用しててこの原理で押し出してください。



交換するギアを取り付けイモネジで固定します。
モーターのギアと同じ位置に来るよう調整してください。

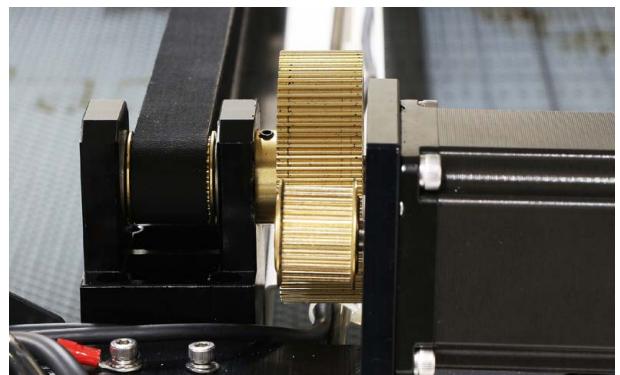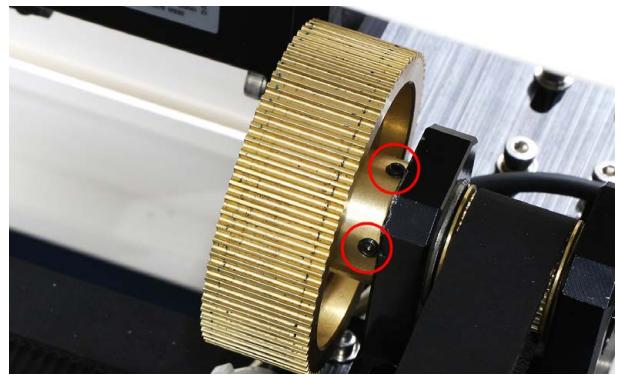


ギアにベルトを引っ掛け、モーターを手前に引っ張りながらボルトを固定します。

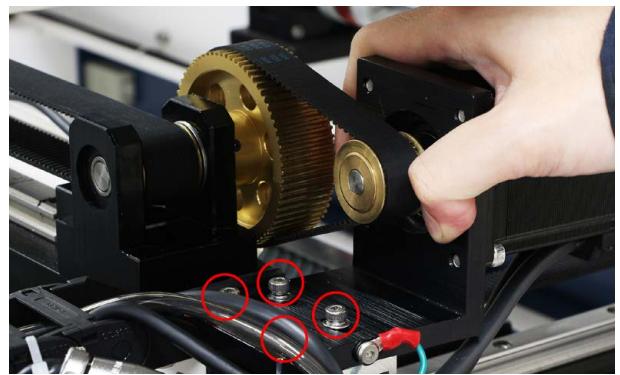

最後にソフトウェアの設定を変更します。ギア比を変更しないと加工機が破損する恐れがあるため必ず変更してください。

メニュー → 設定 → HL650 (またはHL1050) → ギア比タブを選択します。「編集を有効にする」にチェックを入れ、「読み込み」ボタンをクリックします。交換したギア比を選択し、「書き込み」ボタンをクリックしてください。

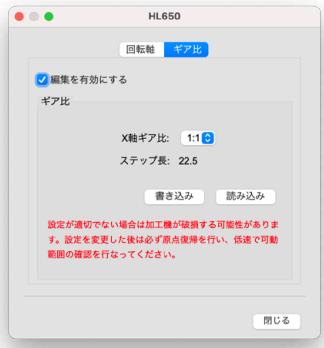

変更後、原点復帰を行います。データを読み込み範囲確認を行ってください。データのサイズと範囲確認の可動範囲が著しく異なる場合はギア比の設定が間違っているため、再度設定の確認をしてください。

9.5 パトランプ

本製品に搭載されているパトランプは下記状況時に点灯します。

状態	パトランプ	対処
上部ドア閉、非加工	緑	
チラー異常	緑	ESCボタン押下(HL650のみ)
上部ドア開	黄	ドアを閉める
モーター異常検知	赤/ブザー	装置を再起動
加工中	緑	
外部IFからのアラーム入力時	赤/ブザー	装置を再起動
ジョグ動作及び加工中のリミットスイッチ検知	赤/ブザー	ESCボタン押下
ドアを開けたまま加工開始ボタン押下	赤/ブザー	ESCボタン押下
ドアを開けたままレーザーテスト(Pulse)ボタン 押下	緑	ESCボタン押下
チラー異常状態での加工開始	赤/ブザー	ESCボタン押下



10. オプションセットアップ・使い方

オプションセットアップは、指示がある場合を除き必ず電源をオフにした状態で行ってください。

10.1 排気ファン

排気ファンを取り付けます。



排気ダクト(小)を異型ジョイントに取り付けます。
ダクトクリップ(小)で固定します。



排気ファンは矢印の方向に空気が流れます（本体→ダクト→排気ファン→ダクト）。排気ファンの本体側に異径ジョイントを取り付け、アルミテープで固定します。隙間がないようにしっかりと固定してください。



排気ダクト(大)を排気ファンの反対側に取り付けます。ダクトクリップ(大)で固定します。

排気ダクト(大)



排気ファンは本体背面のダクトに取り付けてください。



ダクトクリップ(大)×2



10.2 集塵機

集塵機を取り付けます。

集塵機



集塵機の上部の蓋を開け付属品（Pre Filter（予備）、ダクト（長・短）、ACケーブル、リモコン、取扱説明書）をすべて取り出します。



ダクトをダクトクリップ（ダクト取付済み）を使用し集塵機の背面にある吸気口に取り付けます。吸排気口は2箇所ありますが、上が吸気口、下が排気口です。ダクトは長短どちらを使用しても構いませんが、集塵機を本体近くに置く場合は短いダクトの使用をおすすめします。

排気ダクト（長・短）



ダクトの反対側を本体へ取り付けます。取り付け方はP42 排気ファンをご覧ください。

排気口にダクトを取り付けます。ダクトの反対側は窓に向けたり換気扇に向け排気ができるようにしてください（排気口のダクト取り付けは行わなくとも構いません）。



本体背面にACケーブルを差し込み、コンセントに差し込みます。電源を入れると正面のON/OFFボタンが点滅するので、ON/OFFボタンを押すことで集塵機が作動します（付属のリモコンで操作することも可能です）。





FLOW - : 風量を低くします（最低10） FLOW + : 風量を高くします（最高100） ON/OFF : 集塵機の電源ON/OFF
TIME SET : OFFタイマー（一定時間経過後に電源を切る）の時間を設定できます。 OK/SETTING : OKボタン

リモコンの電池には「CR2032」をご使用ください。

集塵機のメンテナンス・クリーニング方法

ダストボックス

集塵機の上部の蓋を開け、ダストボックスを取り出し、溜まったゴミを捨ててください。



集塵フィルタ

フィルタは集塵機正面のドアを開けて一つずつ引き出してください。上から順に、Pre filter、HEPA filter、Activated carbon filter × 2となります。



Pre filter

1層目の白いフィルタとなり、大きめのゴミや塵を取り除くフィルタです。レーザー加工機を3回使用するごとに叩いて、ゴミや塵を落としてください。汚れがひどくなってきた場合、水で洗って自然乾燥してから装置に入れてください。水洗いで綺麗に洗浄できない場合は中性洗剤を使用し、フィルタが破損した場合は予備のフィルタをご使用ください。フィルタを設置する際は、平らな面が下にくるようしてください。推奨使用期間：1週間～1ヶ月

Pre filter (予備)



HEPA filter(Middle filter)

2層目のフィルタとなり、より小さいゴミや塵を取り除く高性能なフィルタです。フィルタを逆さにし手で叩く、もしくはエアーブローを行いホコリなどを落としてください。エアーブローをする際は下から上(矢印とは逆方向)に行ってください。推奨使用期間：3ヶ月～5ヶ月

Activated carbon filter

3・4層目のフィルタとなり、臭いを軽減させる活性炭が入っているフィルタです。こちらのフィル

タも逆さにし手で叩く、もしくはエアーブローを行いホコリなどを落としてください。エアーブローをする際は下から上（矢印とは逆方向）に行ってください。推奨使用期間：6ヶ月

集塵機のトラブルシューティング

加工中に急に吸わなくなる（排気口から風が出なくなる）

原因①：フィルタが詰まりファンへ負荷がかかると自動停止します。ダストボックスの清掃とフィルタのクリーニングを行ってください。

原因②：タイマーがセットされていると一定時間後に自動停止します。TIME SETボタンを押し、H000に設定されているか確認してください。

アラームが鳴る

フィルタが詰まるとアラームが鳴ります。ダストボックスの清掃とフィルタのクリーニングを行ってください。

10.3 PCアーム

PCアームを組み立てます。

架台固定具




パイプ



アーム



PC台

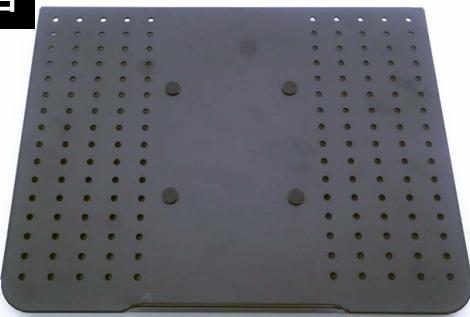

アーム上部のネジを取り外します。PC台の裏にアームを差し込みネジで固定します。



アームのネジを緩め、パイプを差し込みます。



架台の向かって右側の支柱に取り付いているネジを取り外し、架台固定具を取り付けます。



架台固定具のネジを緩め、PCアームを差し込み固定します。



PC台の角度を調整しPCを置いてください。電装盤下部のコネクタからPCに給電することができます。

10.4 1インチレンズ

P57のレンズ交換を参考に、レーザーヘッドのノズル及びレンズを取り外します。

1インチレンズマウントの先端の部品を取り外し、ノズルに取り付けます。

1インチレンズマウント



先端の部品を取り付けノズルをレーザーヘッドに取り付けます。このとき、ノズルは一番奥に突き当たる位置で固定をしてください。また、**オートフォーカスセンサーのコネクタやホースを必ず接続してください。またP28を参考にオートフォーカスの挙動確認をしてください。**



1インチレンズのクリーニング・交換方法

1インチレンズマウントの上部の部品を取り外します。



中にレンズが入っているので慎重に取り出し、カメラ用のレンズクリーナーなどでレンズをクリーニングしてください。





レンズを取り付けます。レンズには向き（天地）があるのでご注意ください。膨らんでいるほうが上側です。レンズ固定具はきつめ締めすぎるとレンズが破損するのでご注意ください。



10.5 ピンテーブル


ピンテーブルを加工ベッドに乗せます(ピンテーブルは加工ベッドをすべて覆う大きさではありません)。ピンを任意の位置に取り付けてください。なお、ピンはピンテーブルの表裏どちらからでも取り付きますが、ピンが入りやすい面があるため、どちらの面からが取り付けやすいか確認をしてください。

ピンテーブルはM6サイズのボルトを取り付けることが可能です。

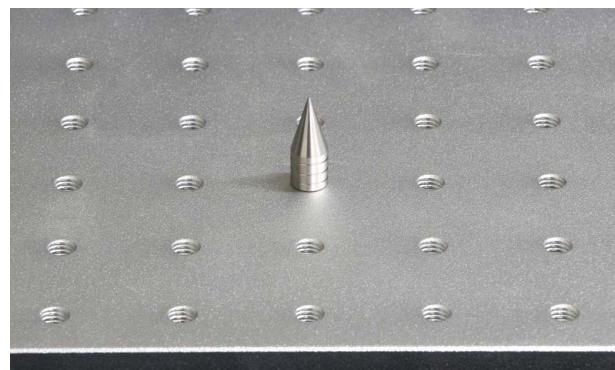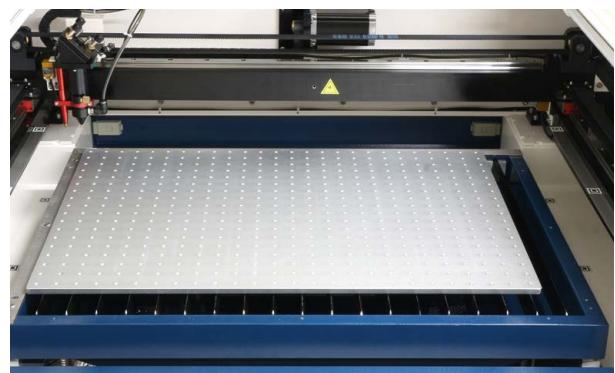

10.6 ハニカムテーブル


フラットバーを4本取り外し、ハニカムテーブル設置用のくぼみに差し込みます。フラットバーはハニカムテーブルを支える梁の役割を果たします。加工ベッドの定規が干渉して取り付けができない場合は、定規を取り外してから設置してください。

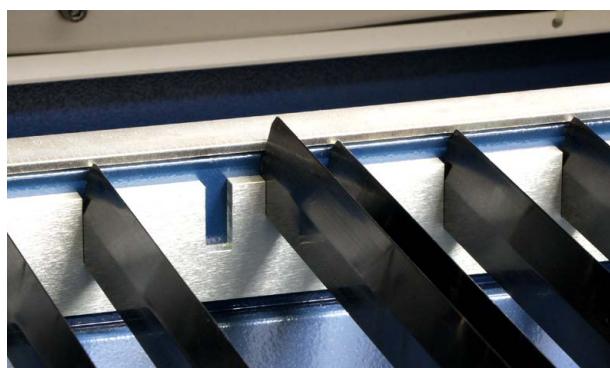

ハニカムテーブルの固定用プレートを、付属しているM4ボルト（大きいボルト）で固定します（加工ベッドの定規やプレートの上から固定してください）。固定用プレートの小さいネジ穴が手前にくる向きで取り付けてください。反対側も取り付けます。




ハニカムテーブルを載せます。M3ボルト（小さいボルト）を固定用プレートに取り付けハニカムテーブルが動かないように固定してください。

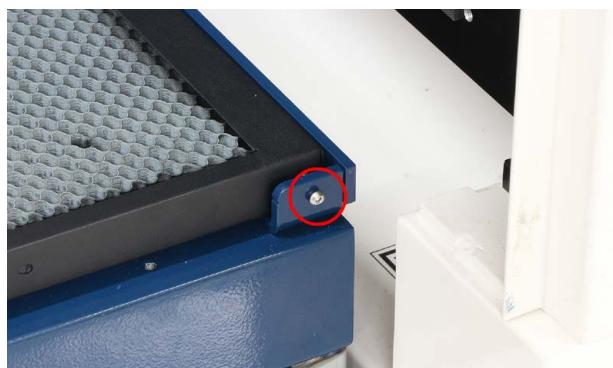

10.7 ドアロック

本体とドアロックを同時購入した場合は弊社でドアロックを取り付けているため、以下工程を実施する必要はありません。


ドアロックは本体正面の裏に取り付けます。側面の窓を開け、ナットを取り外します。

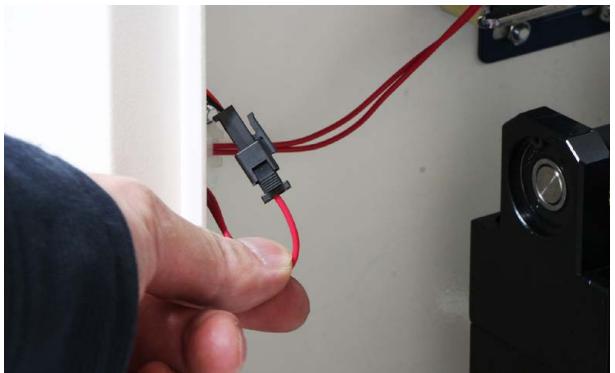

先程外したナットでドアロックを取り付けます。



ドアロックのケーブルを結束バンドで固定します。
すぐ横にあるコネクタにケーブルを接続してください。

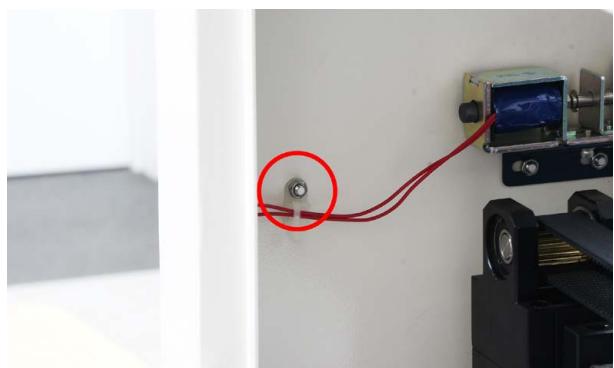


10.8 回転軸

ピンテーブルがある場合は、回転軸をボルトで固定することができるため使用してください。以下工程は、ピンテーブルを使用していますが必須ではありません。


回転軸の設置

回転軸の設置は本体の電源が入っていない状態で行ってください。また、レーザーヘッドが回転軸に接触しないよう、加工ベッドを下げるもしくはレーザーヘッドを原点付近に移動させてから作業をお願いします。

加工ベッドに回転軸を乗せます。必要に応じてボルトで固定してください。ボルトはM6サイズを使用してください。

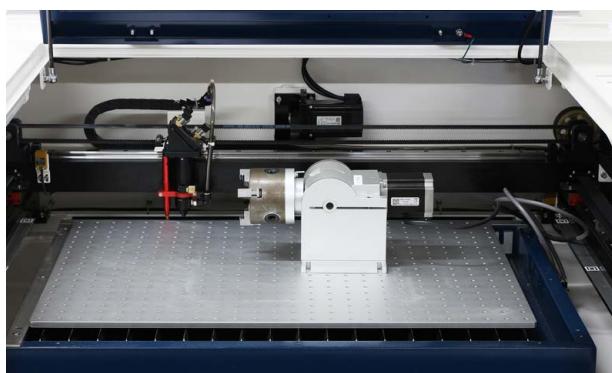

回転軸のケーブルをX軸の下を通しながら右奥に持っていきます。本体向かって右側の窓を開け、奥にあるコネクタに接続します。コネクタは向きがあるためご注意ください。

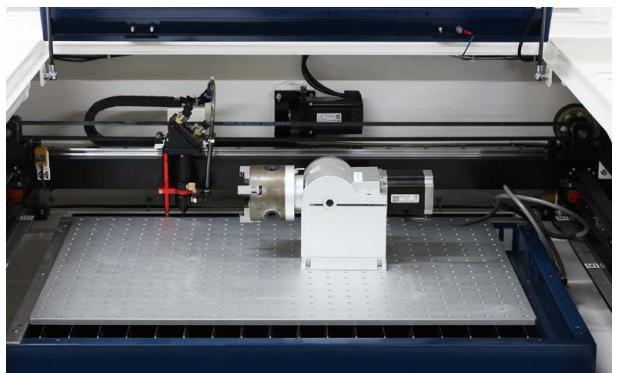

素材を回転軸にセットします。


チャックタイプ(小・大)

土台の穴にハンドルを差し込み回すことで、素材を固定するチャックが動きます。チャックの内側に素材を入れ、



ハンドルを回して素材を固定します。素材が固定出来たらハンドルを外します。



チャックタイプ（小）は赤枠内のネジを緩めることで素材の角度を変更できます。円錐形上の素材に加工するときに調整してください。

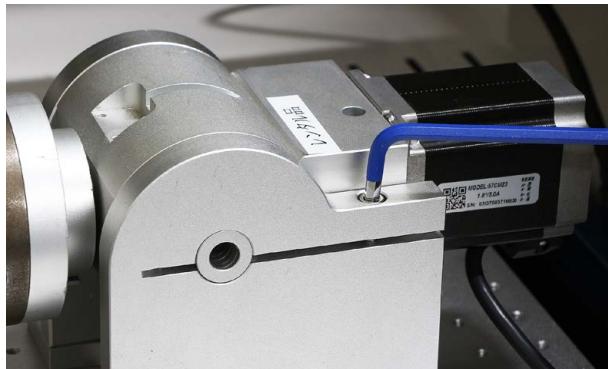


チャックタイプ（大）は左側の突起を素材に接着するまでスライドさせます。突起が取り付いている下部にネジ穴があり、取っ手を差し込み回すことで突起を固定することができます。

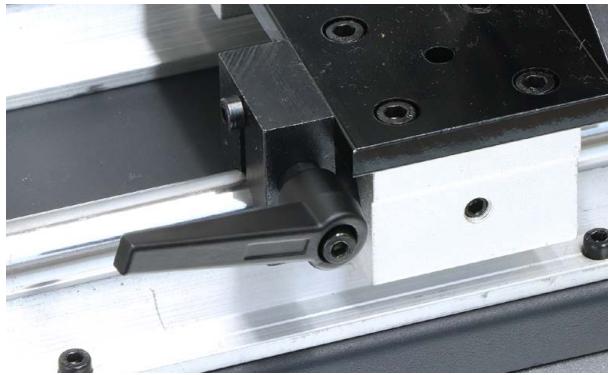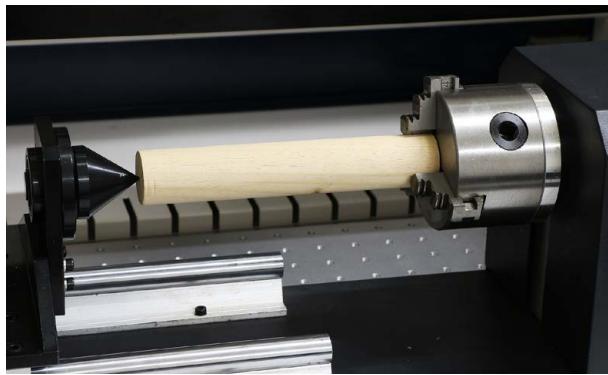

チャックを外した場合は固定具に挿し直す必要がありますが、チャックは挿し込む位置が決まっています。チャッ

ク側と固定具側に番号が割り振られているので、番号が一致した箇所に挿し直してください（順番通りに挿してください）。

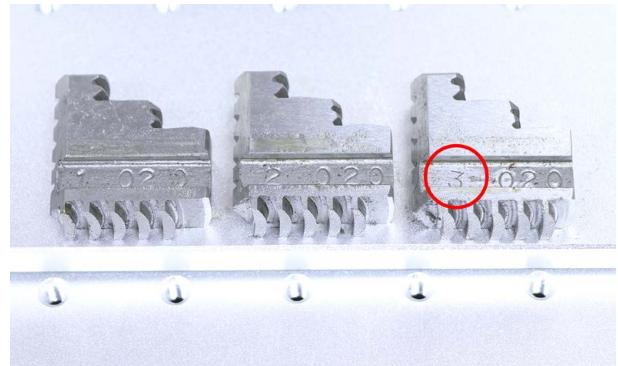

プットタイプ


プットタイプは3つのつまみネジで素材の位置と高さを調整します。

①高さ調整ネジ：素材を設置した際に加工面を水平にするためのつまみネジです。

②高さ固定ネジ：高さ調整ネジで調整後、このネジで高さを固定します。

③位置固定ネジ：このネジを緩めると、写真中央の回転軸が左右に動かせます。位置調整後このネジを締めて固定します。


素材を置いて調整してください。また、素材の頂点が必ず水平になるようにしてください。

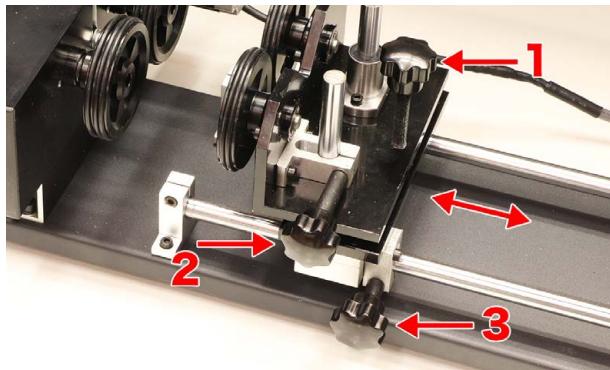



回転軸の設定

本体の電源を入れソフトウェアの操作をします。加工データを読み込み、データの大きさを調整、パラメータを設定します。データの位置は本体のコントローラーで設定するので調整の必要はありません。設定→HL650（またはHL1050）を選択し、回転軸を有効にします。サイクルパルスと直径は回転軸に応じて設定する数値が異なります（設定後、書き込みボタンをクリックしてください）。


	サイクル パルス	直径
チャックタイプ(小)	3200	素材の直径 (実測値)
チャックタイプ(大)	6400	素材の直径 (実測値)
プットタイプ	4800	67

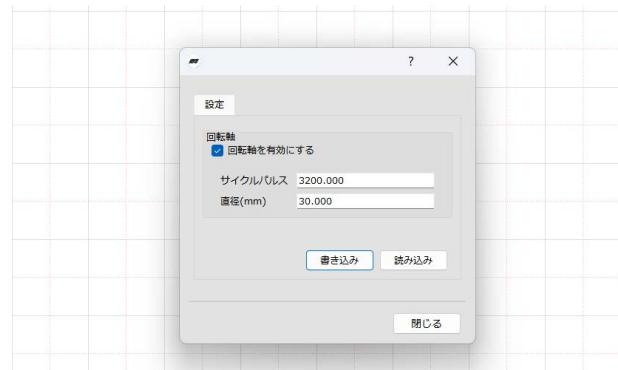


スタートボタンがSENDボタンに変わるので、SENDボタンをクリックします。データの名前を入力し、OKをクリックすると本体にデータを送信します。

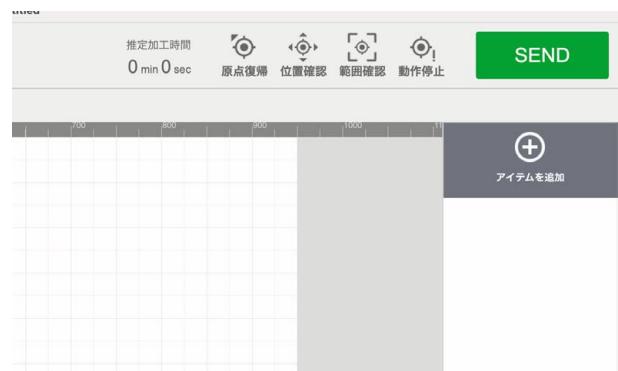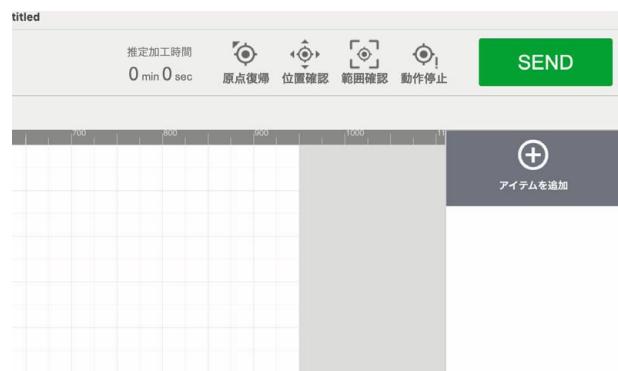



回転軸が正常に動作するかチェックを行います。コントローラーの回転ボタンを押し続けると回転軸のローラーが回ります。回転軸が動作しないようであれば、回転軸のコネクタの接続を今一度ご確認ください。

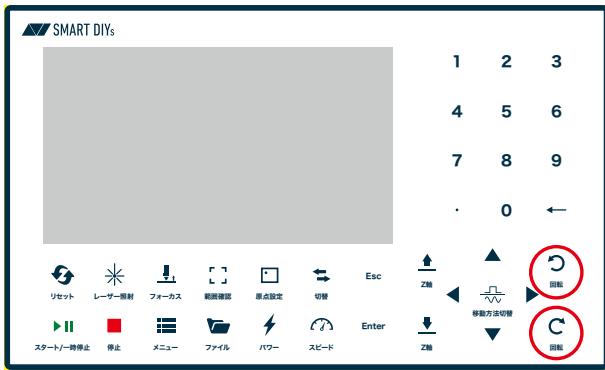



回転軸の動作が確認できたら、加工ベッドを下げてレーザーへッドが回転軸や素材に当たらないようにしてください。その後、リセットボタンを押します。レーザーへッドが一度原点に戻ります。

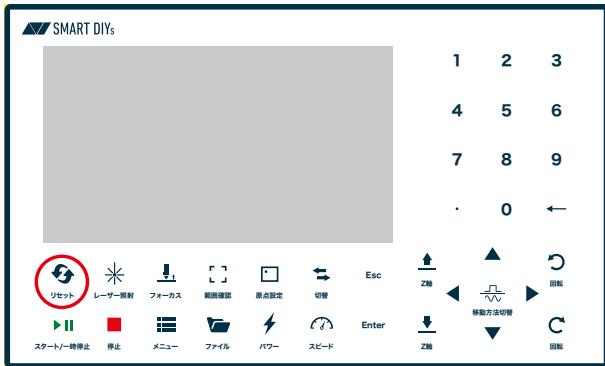

ファイルボタンを押すと先程送信したデータが表示されるので、Enterボタンを押して読み込みます。

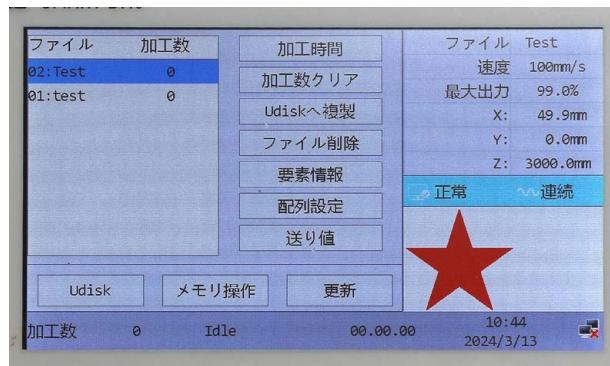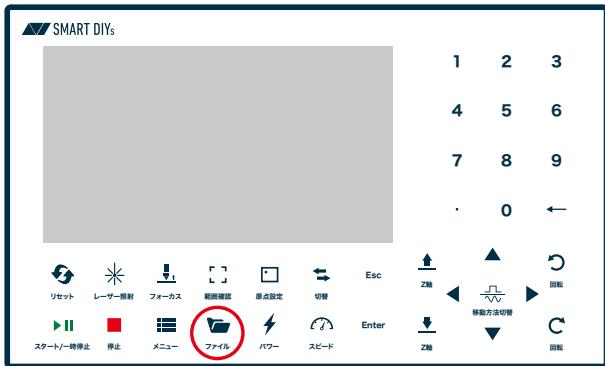


コントローラーの矢印ボタンを使用して、素材の真上にレーザーへッドを移動させます。

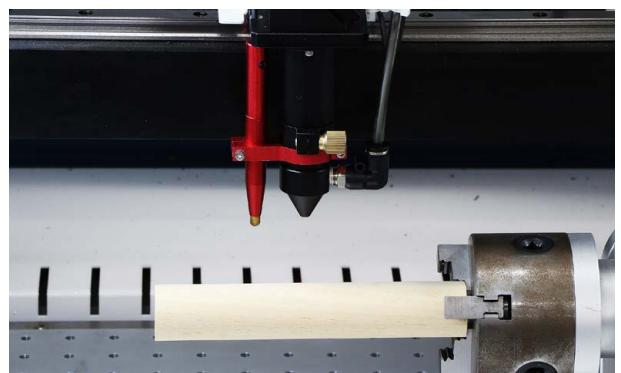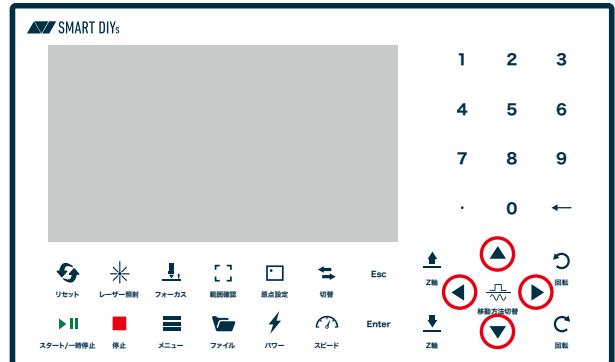




高さ調整治具をレーザーへッドと素材の間に置き、コントローラのZ軸ボタンを押して、レーザーへッドと高さ調整治具を接触させます。この時、加工ベッドを上げすぎるとレーザーへッドや素材が破損する恐れがあるため、ある程度近づけた状態で、ノズル固定ネジを緩めてノズルを治具の上に乗せ、ノズル固定ネジを締めてください。調整後、高さ調整治具を取り出してください。

高さ調整治具




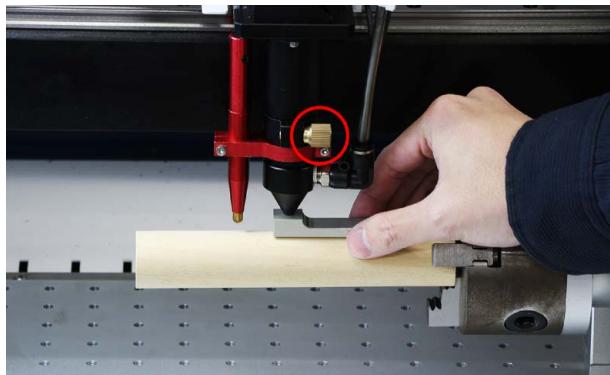

再度コントローラーの矢印ボタンを使用して、加工を開始したい位置にレーザーヘッドを移動させます。ここで原点設定ボタンを押して、加工の開始点を設定します。

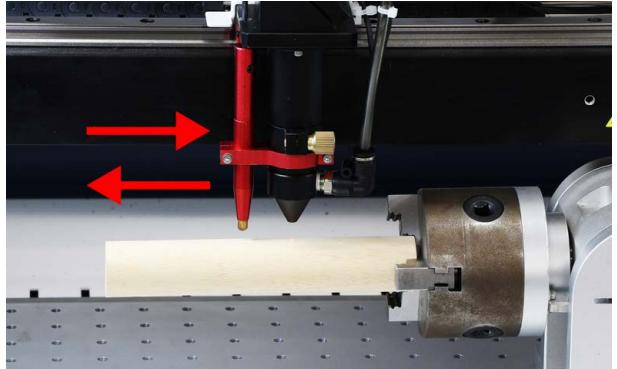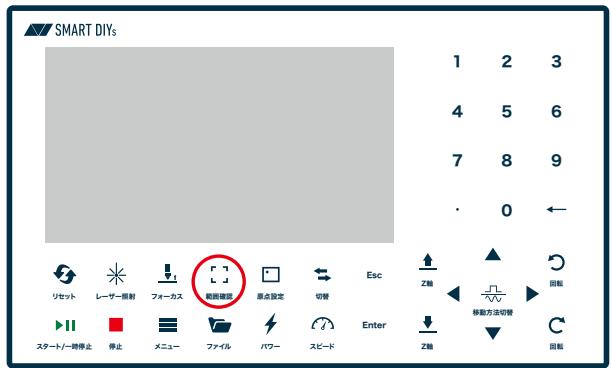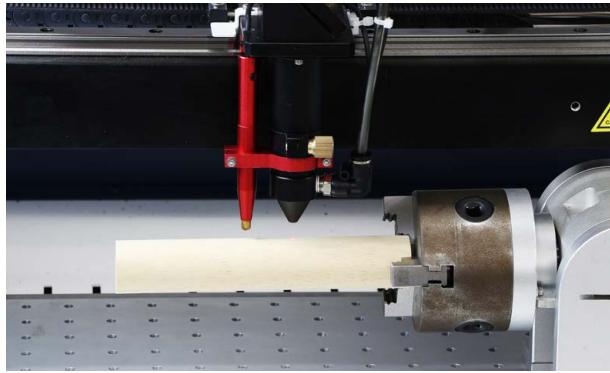

加工中、加工が停止し「Yフレームが加工エリア外です」とエラーが出た場合は、リセットボタンを押してから再度加工を行ってください。

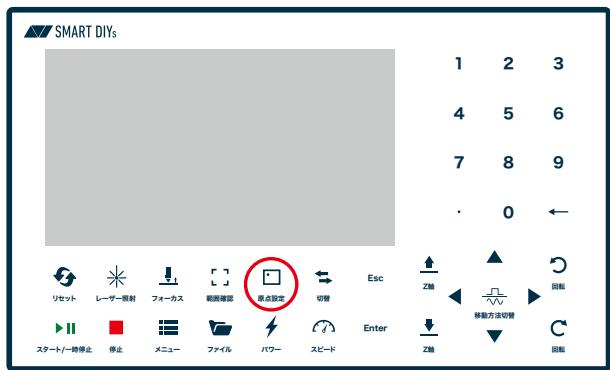

範囲確認ボタンを押すと、レーザーへッドが縦方向の範囲を示し、回転軸のモーター（素材）が回転することで横方向の加工範囲を示します。位置に問題なければドアを閉めスタートボタンを押すと加工が開始されます（レーザーが照射されるまで時間がかかる場合があります）。

11 消耗品交換・メンテナンス


消耗品の交換やメンテナンスは、指示がある場合を除き必ず電源をオフにした状態で行ってください。

11.1 レンズ交換・クリーニング


加工時の煙やヤニによってレンズが汚れます。レンズが汚れた状態で加工をすると破損の原因となるため、定期的にクリーニングを行ってください。汚れが落ちない・破損してしまった場合は交換してください。

柔らかい布などを用意し、レンズに直接触れないようにしてください。

レーザーヘッドのノズルにつながっているホースを取り外します。ホースが差し込まれている黒い部分を押しながら、ホースを引き抜きます。

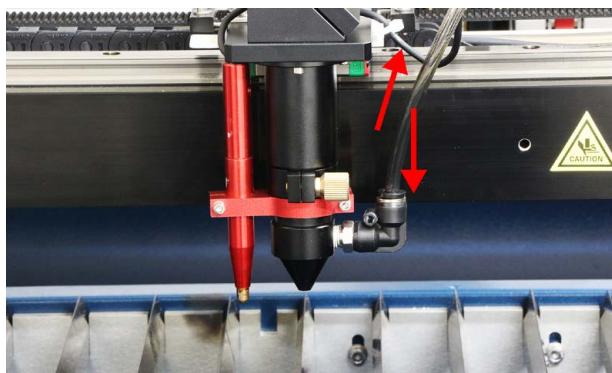


オートフォーカスセンサーに繋がっているコネクタを外します。赤い矢印の突起を押しながらコネクタを引き抜きます。ノズルのボルトを緩めノズルを押し下げると、ノズルが外れます。

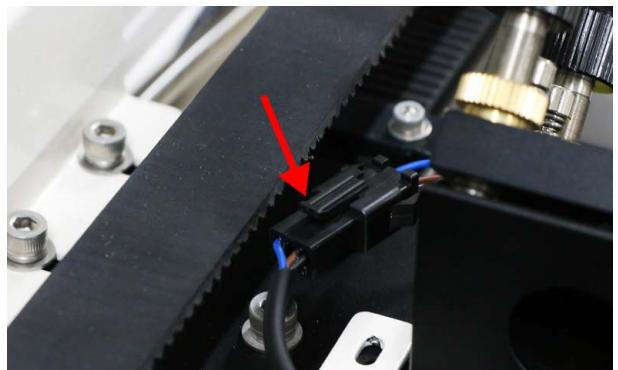

ノズルの先端に取り付いている部品をスパナを使って取り外します。ノズルの先端を回すことで先端を取り外すことができます。



ノズルの先端を回すことで先端を取り外すことができます。

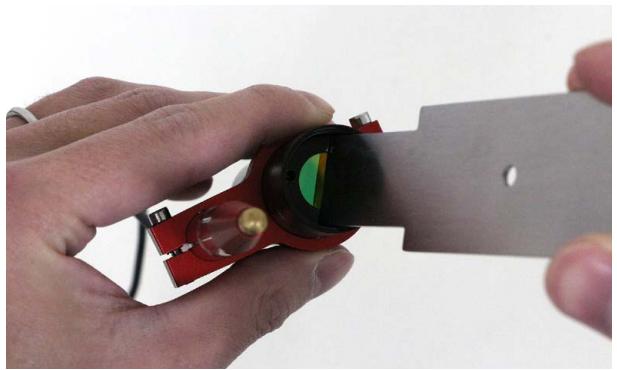


ノズルの中にレンズが入っています。レンズを固定している部品（レンズ固定具）を回しレンズを取り出します。レンズ固定具は切り欠きがあるので付属のレンズ交換用工具を使用して取り出してください。レンズはノズルを傾け取り外してください（柔らかい布をご使用ください）。レンズが出てこない場合は綿棒などで逆から押し出してください。

レンズ交換用工具




カメラ用のレンズクリーナーなどでレンズをクリーニングしてください。

レンズを取り付けます。レンズには向き（天地）があるのでご注意ください。膨らんでいるほうが上側です。また、ノズルにも向き（天地）があるためご注意ください。レンズを止める突起までが浅い方にレンズを取り付け、かつレンズが下になるようにノズルの先端を取り付けます。レンズ固定具はきつく締めすぎるとレンズが破損するのでご注意ください。

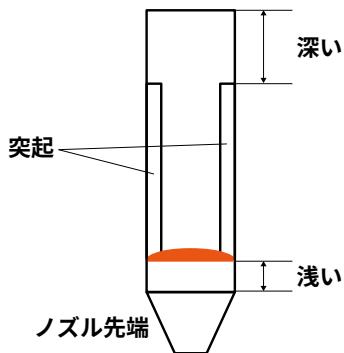

逆の手順でノズルなどをレーザーヘッドに取り付けます。このとき、ノズルは一番奥に突き当たる位置で固定をしてください。また、**高さセンサーのコネクタやホースを必ず接続してください。またP28を参考にオートフォーカスの挙動確認をしてください。**

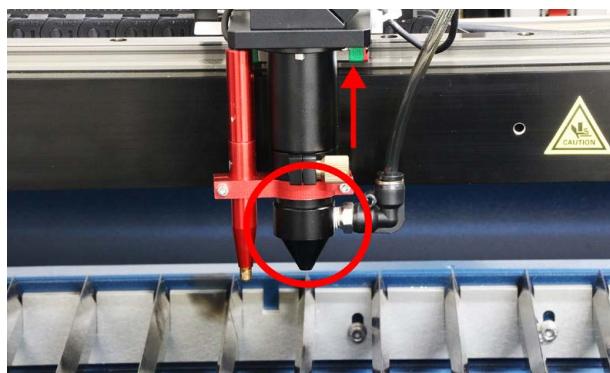

11.2 ミラー交換・クリーニング


加工時の煙やヤニによってミラーが汚れます。ミラーが汚れた状態で加工をすると破損の原因となるため、定期的にクリーニングを行ってください。汚れが落ちない・破損してしまった場合は交換してください。

クリーニング

ミラーのクリーニングは取り外さなくても可能となります。柔らかい布や綿棒などで汚れを拭き取ってください。汚れが取れない場合は、カメラ用のクリーナーを使用してください。




第1ミラーの場所・交換方法

本体背面のカバーを窓鍵(2箇所)で開けます。右側に第1ミラーがあります。ミラー裏のくぼみに反射ミラー用工具を差し込んで回すことで取り外すことができます。新しいミラーを取り付けて固定してください。

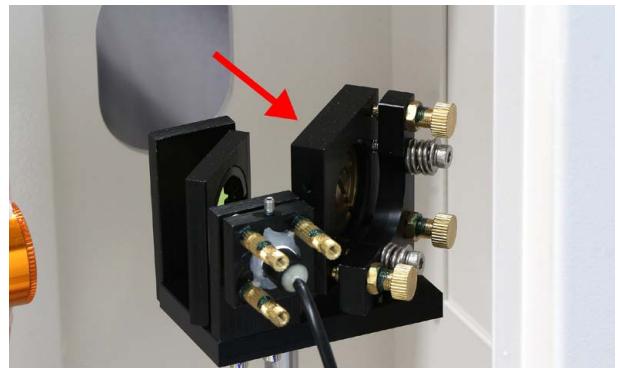


第2ミラーの場所・交換方法

本体向かって左側に第2ミラーがあります。ミラーを外す場合は本体左側のカバーを窓鍵で開けます。ミラー裏にはミラーを固定している部品があるので、固定部品のくぼみにレンズ交換用工具を差し込んで回してください。ある程度回すと手で取り外せます。ミラーを取り出し、新しいミラーを取り付けて、固定部品で固定してください。

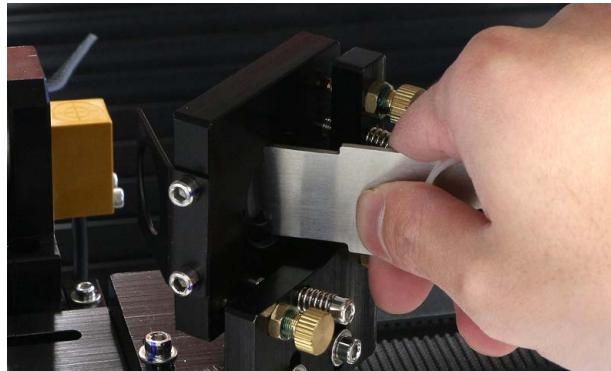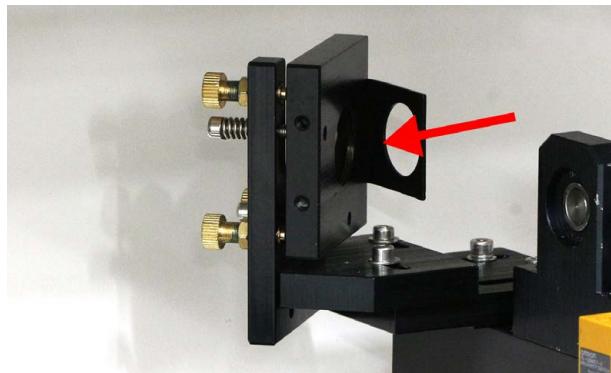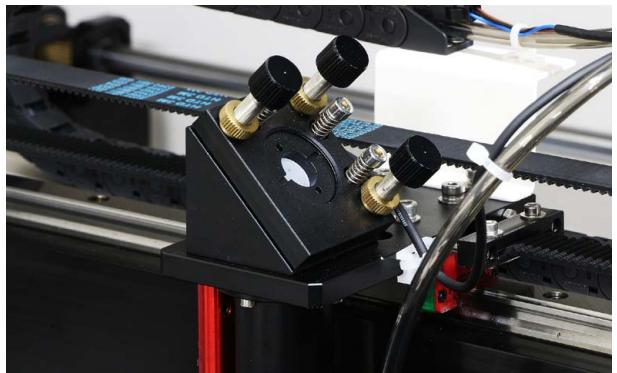

第3ミラーの場所・交換方法


第3ミラーはレーザーヘッドに取り付いています。第3ミラーを固定している部品を外します。固定部品のくぼみにレンズ交換用工具を差し込んで回してください。ある程度回すと手で取り外せます。ミラーを取り出し、新しいミラーを取り付けて、固定部品で固定してください。

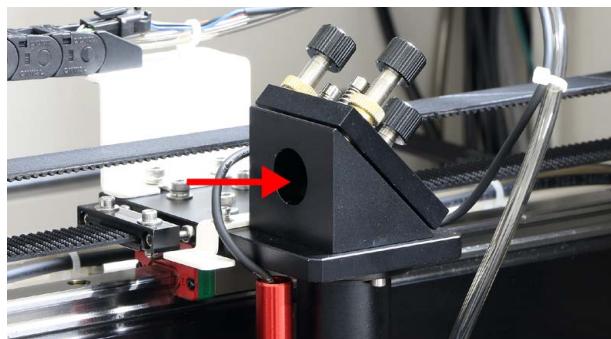

11.3 X軸 Y軸メンテナンス

本製品はリニアガイドと呼ばれる機構を採用しており、リニアガイドは定期的に油を塗る作業が必要です（2～3ヶ月に一度か、軸から異音がする際に油を塗ってください）。リニアガイド用潤滑油を入れる容器、刷毛を用意してください。

乾いた布でX軸とY軸の汚れ・ホコリを拭き取ってください。

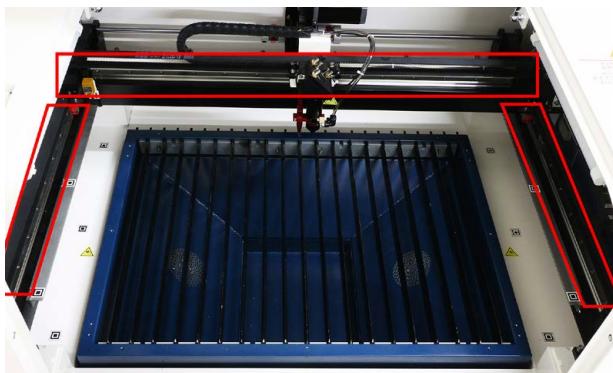

リニアガイド（ボルトで固定されているフレーム）の側面に刷毛で油を塗ります。X軸 Y軸すべてに塗ってください。軸以外に油がはみ出した場合は拭き取ってください。塗ったあとに油が馴染むよう、手動でゆっくりと軸を動かしてください。



11.4 光軸調整

P23の光軸確認で光軸がずれてしまっている場合や、加工エリアの場所によって加工結果が異なる場合は光軸の調整が必要です。

注意事項

- 光軸調整は保護メガネをかけて行ってください
- レーザーを照射する際、加工機内には何も入っていない状態（体の一部、燃えやすいものなど）にしてください
- 電源オン時は絶対にミラーなどを覗き込まないでください
- 光路上には何も入れないでください


必要工具

- スパナ
- ペンチ
- マスキングテープ


光軸確認

P23の光軸確認を参考にコントローラの設定を行ってください。



第三ミラーにマスキングテープを貼ります。シワなどができるないようにきれいに貼り付けてください。

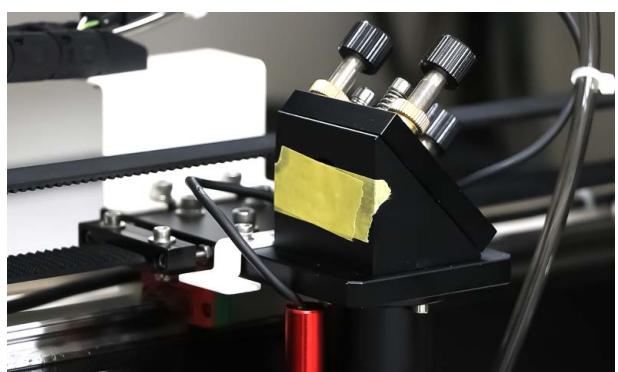


加工機の電源をオンにし、レーザーヘッドが左奥にあることを確認してください。

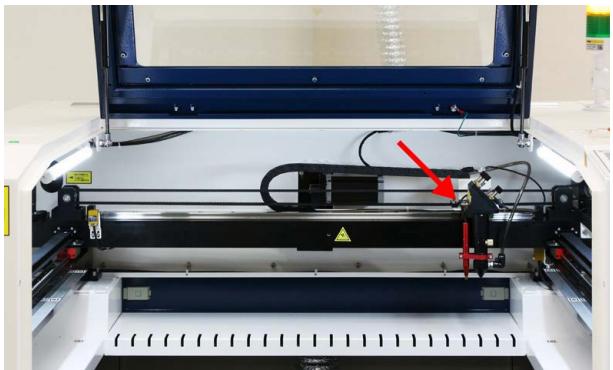



レーザー照射ボタンを押します。すると、マスキングテープに焦げ跡がつきます。

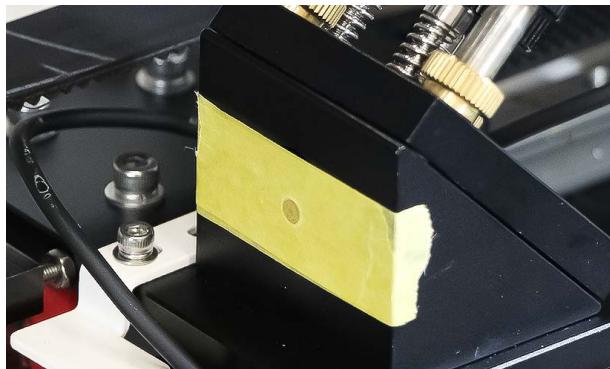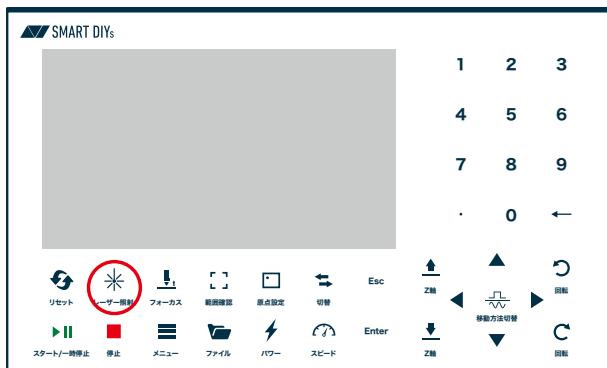

レーザーヘッドを右奥に移動し、もう一度レーザー照射ボタンを押します。マスキングテープの焦げ跡が綺麗に重なっていると光軸に問題はありませんが、ずれている場合は調整の必要があります。

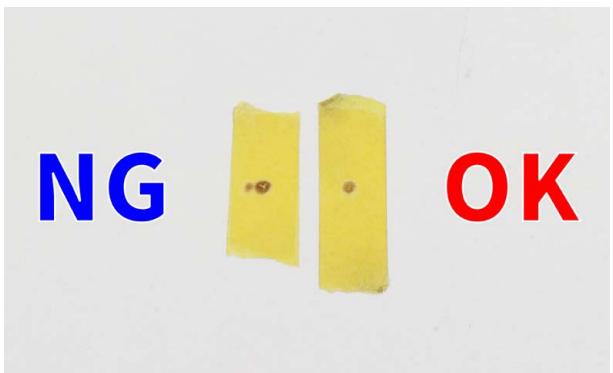



同じ作業をレーザーへッドを右奥と右手前に移動させて行ってください。

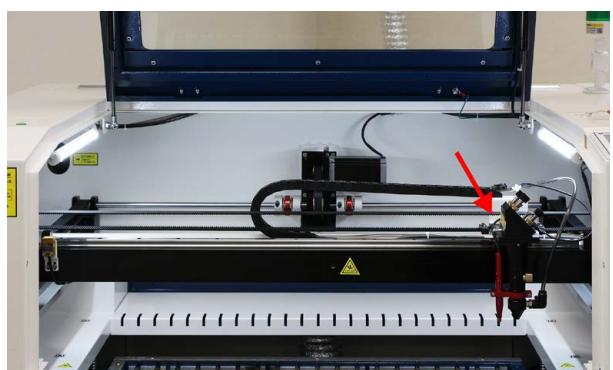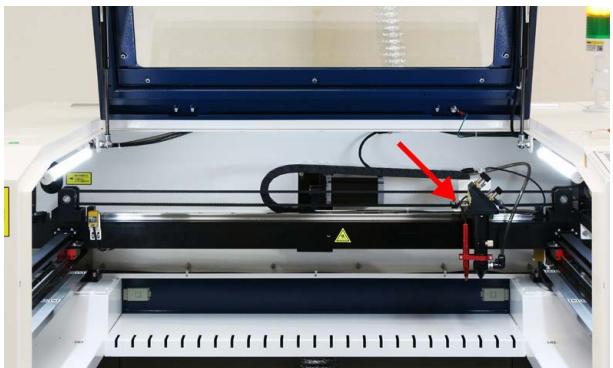

右奥と右手前の焦げ跡がずれている場合は第一ミラーの調整が必要で、左奥と右奥で焦げ跡がずれている場合は第二ミラーの調整が必要です。

第一ミラーの調整方法

マスキングテープを第三ミラーに貼り、レーザー ヘッドを右奥に移動させレーザーを照射します

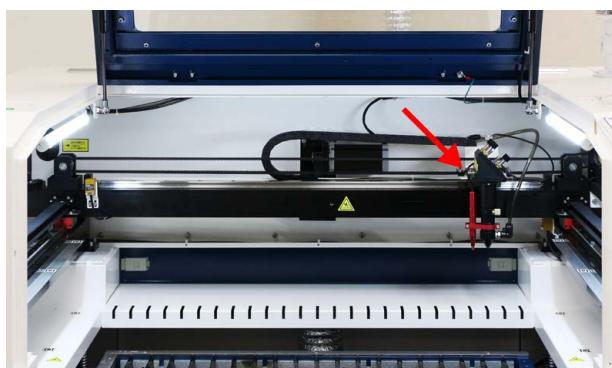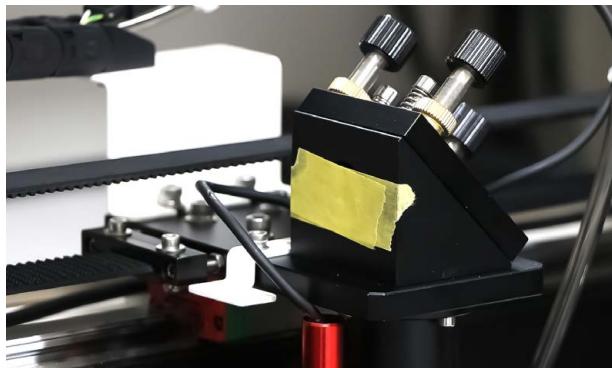


焦げ跡がついたらレーザー ヘッドを右手前に移動させます。



製品後方の鍵を開け窓を開けます。




加工機の背面から見て右側に第一ミラーがあります。第一ミラーに取り付いている3つの調整ネジを回すことでミラーが傾き、ミラーの角度調整を行えます。

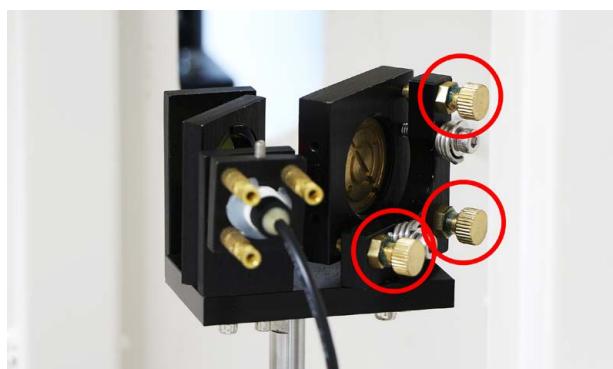

調整ネジの動き方

各調整ネジを回すと光軸（レーザーpointer）が動きます。

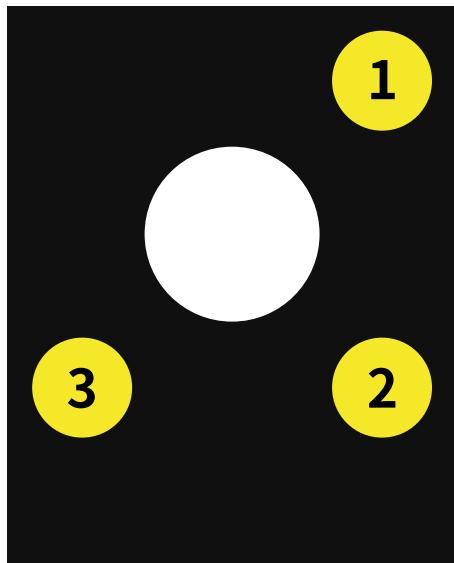

1 の調整ネジ

時計回り：左下 反時計回り：右上

2 の調整ネジ

時計回り：左上 反時計回り：右下

3 の調整ネジ

時計回り：右上 反時計回り：左下


上に動かす場合：2・3 を時計回りに回す 下に動かす場合：2・3 を反時計回りに回す

右に動かす場合：1・2 を反時計回りに回す 左に動かす場合：1・2 を時計回りに回す


調整ネジは、調整ネジを固定しているナットをスパナで緩めることで回せます。



調整ネジを回すとレーザーpointerの光が動くので、先ほど照射した焦げ跡にレーザーpointerが重なるように調整します。ただ、レーザーpointerの光とレーザーの光路は完全に一致するわけではないため、レーザーpointerの光を目安に大まかな位置を調整した後に、レーザー照射を繰り返して細かい位置の調整をしてください。

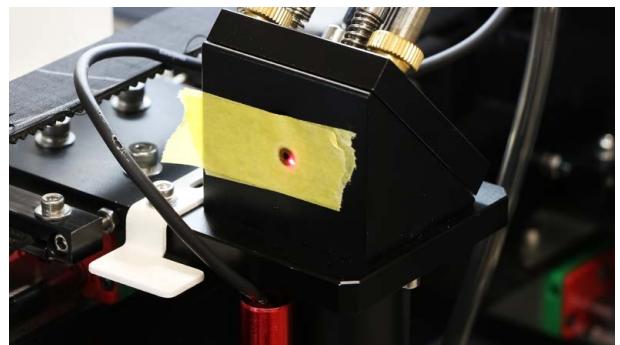


調整ネジを固定します。調整ネジが動かないようには、ペンチでしっかりと固定しながらナットを締めてください。ナットの締めが甘いと加工中の振動などで緩んでしまうため、しっかりと締めてください。

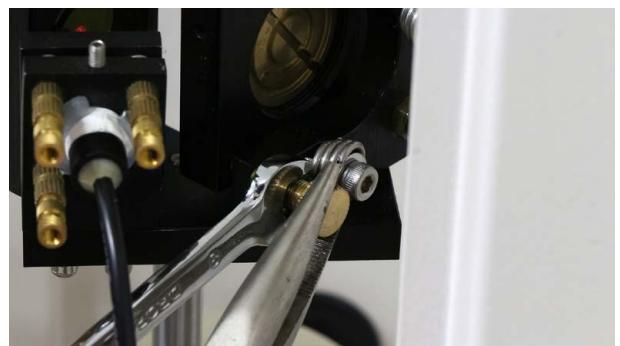

最後にもう一度レーザー照射を行い、焦げ跡にズレがないか確認します。第一ミラーの調整は完了です。

第二ミラーの調整方法


マスキングテープを第三ミラーに貼り、レーザーヘッドを左奥（原点）に移動させレーザーを照射します。

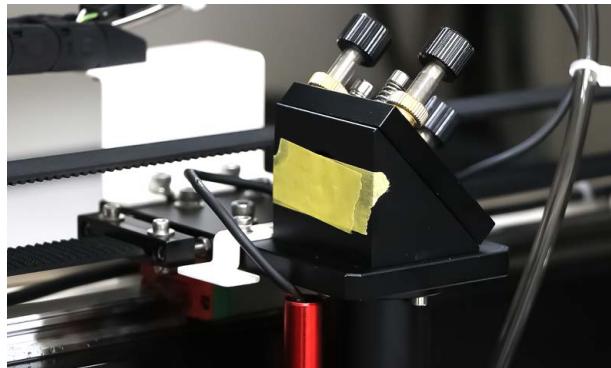

焦げ跡がついたらレーザーヘッドを右手前に移動させます。



製品正面から見て左側のカバーを開けると、第二ミラーがあります。

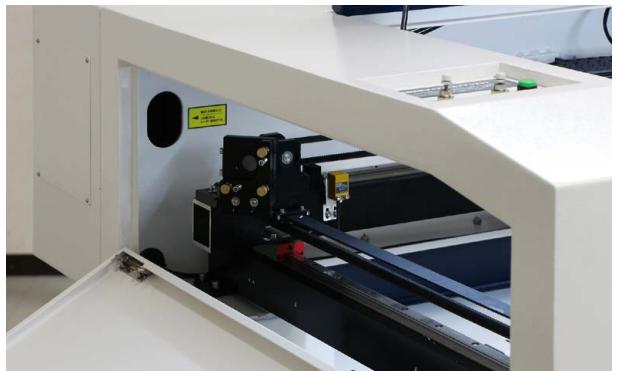


第二ミラーに取り付いている3つの調整ネジを回すことでミラーが傾き、ミラーの角度調整を行えます。



調整ネジの動き方

各調整ネジを回すと光軸（レーザーpointer）が動きます。

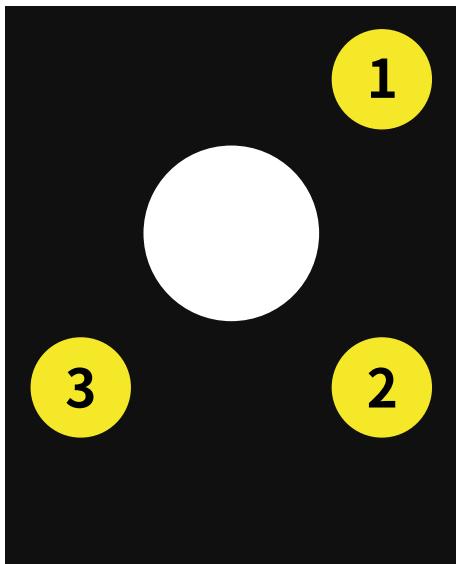

1 の調整ネジ

時計回り：左下 反時計回り：右上

2 の調整ネジ

時計回り：左上 反時計回り：右下

3 の調整ネジ

時計回り：右上 反時計回り：左下


上に動かす場合：2・3 を時計回りに回す 下に動かす場合：2・3 を反時計回りに回す

右に動かす場合：1・2 を反時計回りに回す 左に動かす場合：1・2 を時計回りに回す

調整ネジは、調整ネジを固定しているナットをスパナで緩めることで回せます。



調整ネジを回すとレーザーpointerの光が動くので、先ほど照射した焦げ跡にレーザーpointerが重なるように調整します。ただ、レーザーpointerの光とレーザーの光路は完全に一致するわけではないため、レーザーpointerの光を目安に大まかな位置を調整した後に、レーザー照射を繰り返して細かい位置の調整をしてください。

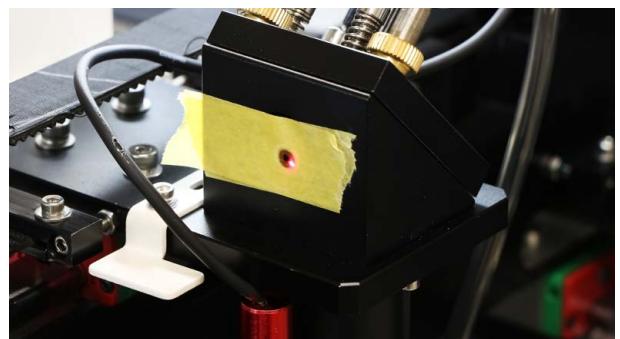

調整ネジを固定します。調整ネジが動かないようには、ペンチでしっかりと固定しながらナットを締めてください。ナットの締めが甘いと加工中の振動などで緩んでしまうため、しっかりと締めてください。



最後にもう一度レーザー照射を行い、焦げ跡にズレがないか確認します。第二ミラーの調整は完了です。


第三ミラーの調整方法

第一・第二ミラーを調整した後は、第三ミラーの確認・調整を行います。

レーザヘッドにつながっているホースをレーザー ヘッドから取り外します。ホースが差し込まれて いる黒い部分を押しながら、ホースを引き抜きま す。レーザー ヘッドの先端にマスキングテープを 貼り付けます。剥がれないようしっかりと貼り付 けてください。なお、レーザー ヘッドの位置はど こであっても構いません。




レーザーを照射しマスキングテープを確認します。 レーザーが照射された穴が丸いと正常です。欠け や歪みがある場合は、レーザーがレーザー ヘッド の先端に当たっているため、第三ミラーの調整が 必要です。

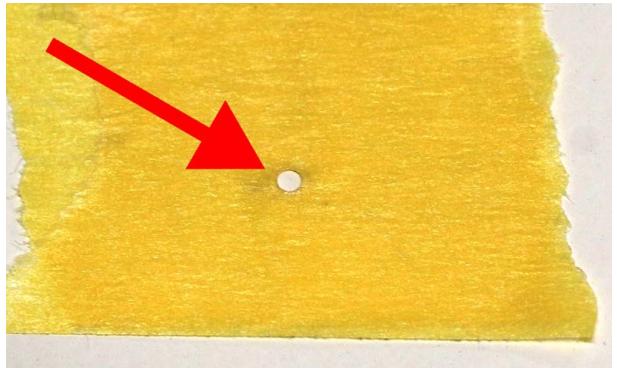

調整ネジの動き方

各調整ネジを回すと光軸（レーザーpointer）が動きます。

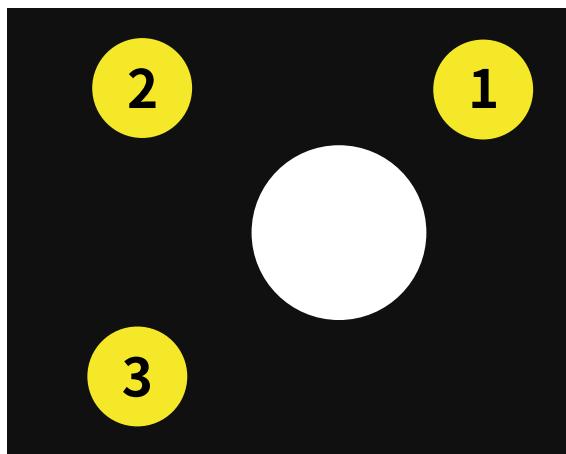

1 の調整ネジ

時計回り：左下 反時計回り：右上

2 の調整ネジ

時計回り：右下 反時計回り：左上

3 の調整ネジ

時計回り：右上 反時計回り：左下

上に動かす場合：1・2 を反時計回りに回す 下

に動かす場合：1・2 を時計回りに回す

右に動かす場合：2・3 を時計回りに回す 左に動

かす場合：2・3 を反時計回りに回す

残りの手順は第一・第二ミラーと同様です。レーザー照射の穴がノズルの中央に来るよう調整し、調整ネジを固定してください。

第三ミラーの調整後、ホースをレーザーヘッドに取り付けてください。

11.5 加工ベッド高さ調整

誤って加工ベッドにレーザーヘッドをぶつけてしまうと、加工ベッドが斜めになってしまい高さがずれてしまうため調整が必要です。



加工ベッドの高さの確認

加工ベッドのどの箇所で高さがずれてしまっているか確認を行います。加工ベッドに素材を置き、高さ調整治具や定規を使用してレーザーヘッドとの距離を測ります。加工エリアの四隅で距離を確認し、ずれている箇所を特定します。



加工ベッドの左右の高さの調整

本体側面の窓を開けると、加工ベッドの高さを調整しているボールねじがあります。このボールねじに取り付いているベルトを左右に引っ張ることで、ボールねじが回り加工ベッドの高さを調整できます。

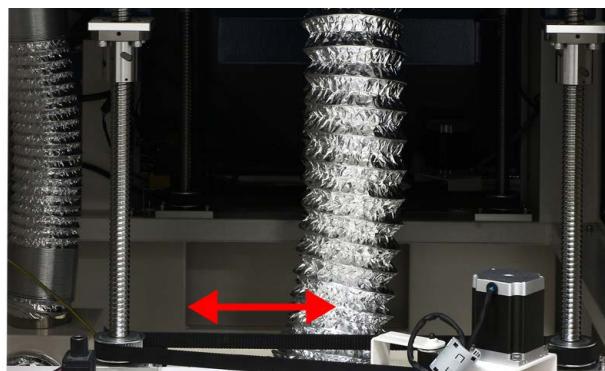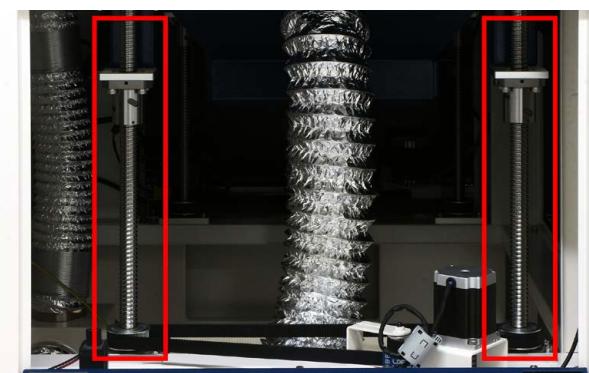

加工ベッドの前後の高さの調整

加工ベッドの前後の高さ調整は、ボールねじを一本ずつ調整する必要があります。ベルトを張っている部品のボルトを緩め（もしくは外します）、ベルトのテンションを緩めます。



ベルトを緩めたことでボールねじを1本ずつ回すことができ、加工ベッドの前後の高さ調整が可能になります。調整後、ベルトを強く張りながら先程緩めたボルトを固定してください。




11.6 拡張レンズ (HL1050R/HL650R)

レーザー管の経年変化により、レーザービームの特性(ビームの拡がりや形状)が変化した場合、加工位置による加工結果の差が大きくなる場合があります。このような場合は、発信機に装着されている拡張レンズを操作してビームの平行性を調整することで、改善が期待されます。※光軸がずれている場合でも加工位置による加工差が生じることがあります。この調整を行う前に、光軸が正しく調整されていることをご確認ください。

付属の鍵を使用し、製品後方にあるレーザー管カバーを開けます。




レーザー発信機の先端に拡張レンズが取り付けられており、-5から+5までの調整値が刻印されています。現在の調整値をメモしてください（下記写真の例では調整値は+5）。イモねじ（調整値0の目盛付近にあります）を緩め、レンズが回るようにします。

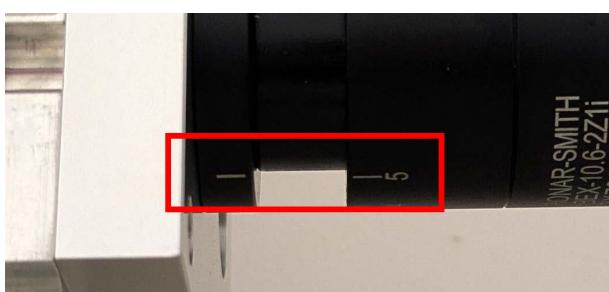


ソフトウェアの「パラメータアイテムの作成」機能を用いて、調整用のデータを作成します。切断加工が多い場合は切断用データを、刻印加工が多い場合は刻印用データを作成することをお勧めいたします。

加工エリアの左上と右下でそれぞれ加工を行い、加工結果の差異を確認します。レンズの調整値を現在の値から+1または-1に設定し、再度加工を行います。この操作を繰り返し、加工結果の差異が少なくなるよう調整値を設定します。※加工結果が完全に一致することはないため、一番差異が少ない調整値に設定してください。

【調整値0の例】左上の加工結果（左）と右下の加工結果（右）

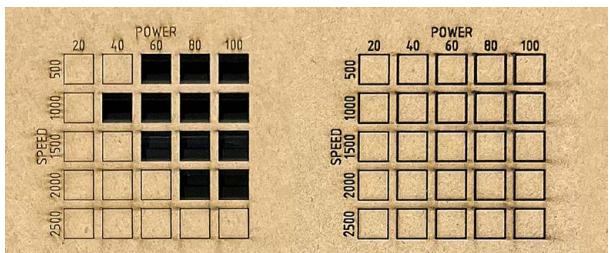

【調整値5の例】左上の加工結果（左）と右下の加工結果（右）

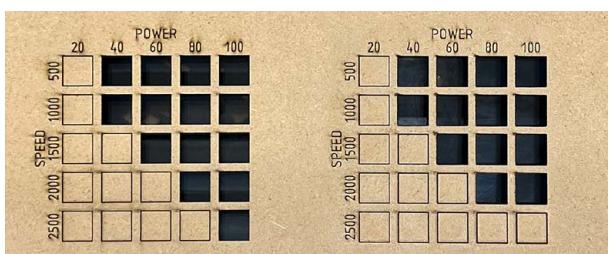


調整が完了したらイモねじを締め、必ず [P61光軸調整](#)を実施してください。

11.7 その他メンテナンス

加工機内部のクリーニング

本製品は加工の際ヤニや塵が発生します。そのため、加工機内部を柔らかい布などで定期的にクリーニングしてください。加工ベッドに付着したヤニなどはアルコールを含んだクリーナーで拭き取ってください。

また、加工くずがある状態で加工を行うと炎が上がる可能性が高まります。加工機正面の扉を窓鍵で開け、ダストボックスを引き出し定期的に加工くずを処分してください。

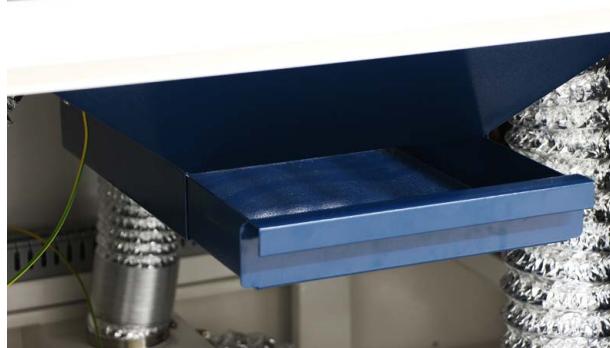

チラーの水量確認(HL650のみ)

チラーに使用している水は徐々に減っていくため、定期的に水量を確認し、必要であれば水を継ぎ足してください。

カメラレンズ・位置調整用マークのクリーニング

ドアの裏側にカメラが取り付いています。カメラ用クリーナーなどを使用してクリーニングをしてください。

※絶対にレンズには手で触らないでください。
加工ベッドに付いているカメラマーカーが削れたり汚れたりした場合カメラ機能が使えなくなります。その場合、

付属の位置調整用シールを上から貼り付けてください。

コンプレッサーの動作チェック・クリーニング

本製品はコンプレッサーが搭載されており、素材から炎が上がらないよう加工中にエアーを噴射しています。MDF

等の粉塵が発生しやすい素材の加工を続けていると、エアーホースやノズル内部等に汚れが溜まり、エアーの風量が落ちてしまいます。風量が落ちると加工中に炎が上がる可能性が高くなるため、定期的な動作チェックやクリーニングが必要です。

コンプレッサーの動作チェック

Low・Highのつまみを反時計回りに回しきり(風量を最大にする)、レーザーヘッドの先端からエアーが噴射されているか確認してください。次にTestボタンを押しエアーがより強く噴射されるか確認してください。エアーが噴射されないようであればお問い合わせください。

12 ブラッシュティング

不具合を解消するための作業は指示がある場合を除き必ず電源をオフにした状態で行ってください。

12.1 本体に関するトラブル

本体の電源を入れても動作しない、本体のライトが点灯しない

- ・電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
- ・緊急停止ボタンが押されていないか確認してください。
- ・一度電源をオフにした後、すぐに電源をオンにするとエラーで起動しない場合があります。電源をオフにした後は1分程度待ってから再度電源をオンにしてください。
- ・本製品は漏電ブレーカーを搭載しているため、瞬間的な漏電があったり、設置場所の電源が不安定だと誤検知でおきることがあります。電装盤を開け、ブレーカーがオフになっていないか確認してください。(下記写真はオフの状態です)



レーザーが照射されない

- ・一度電源をオフにした後、すぐに電源をオンにすると、電源エラーでレーザーが照射されないことがあります。電源をオフにした後は1分程度待ってから再度電源をオンにしてください。

- ・HL1050R/HL650Rの場合、冷却不足等でレーザー発振器が高温になると保護機能によりレーザーが出力されなくなります。しばらく待ってから加工を始めてください。

レーザーパワーが急激に弱くなった

製品の特性上、使用するにつれレーザーパワーが弱くなっています。弱くなった場合はレーザー管の交換を推奨しますが、急激にレーザーパワーが弱くなった場合はレンズの汚れが疑われる所以レンズのクリーニングを行ってください(連続加工時間以上に加工を行うこともレーザーパワーが急激に弱くなる原因となります)。カメラレンズ用のクリーナーをご使用ください。また、光軸のズレの可能性もあります。光軸がずれていないか確認してください。

加工が停止する

PCがスリープモードになってしまったり、アプリケーションが非アクティブになってしまふなどすると、加工機への制御情報の送付が中断されてしまったり、通信の優先度が下げられてしまう場合があります。これを避けるため、スリープ設定を解除することをお勧めしております。

加工結果が極端に薄い

- ・高さ調整を再度行ってください。
- ・加工ベッドが浮いていないか確認してください。
- ・パラメータのパワーが低すぎるとレーザー出力が安定しない場合があります。特にHL650はパワーを15%以上に設定して下さい。
- ・光軸がずれている可能性があります。光軸を確認してください。

加工の位置によって加工結果に差が出る

レーザー加工機の特性上、左奥に比べ右手前はレーザーが弱く照射されがちです。ただし、加工結果が大幅に異なる場合は光軸のズレが疑われるため、[P61光軸調整](#)を参考に光軸の確認をしてください。

加工中、素材からろうそくのような炎があがる

エアコンプレッサーが正常に動作していない場合があります。[P71エアコンプレッサーの動作チェック](#)を確認してください。

12.2 ソフトウェア・アプリに関するトラブル

USBで接続してもソフトウェア画面に「非接続」と表示される

- USBハブや延長ケーブル等をご利用の場合は一度利用をやめ、加工機とPCを直接接続してください。(USB-C変換アダプタを利用している場合は、他の変換アダプタをお試しください)。
- 他のUSBポートへの接続や、USBケーブルの再接続をお試しください。
- SmartDIYs Creatorを再インストールし、PCを再起動してください。

「水冷機がオフです」と表示が出る(HL650のみ)

チラー（水冷機）が正常に動作していない、水量が足りない、もしくは水温が60度以上になった場合に表示されます。チラーの電源が入っているか、ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。また、チラーボディには水量計等がございません。蒸発や水漏れにより水量が減少した場合は、注水口上部から水面まで約8cm～12cm程度になるよう注水してください。

カメラアイコンがクリックできない、「アイテムを追加」「スキャン」がクリックできない

- 加工機のドアが開いているかご確認ください。
- ソフトウェアが加工機とUSB接続されており、ソフトウェア上に「接続済み」と表示されているかご確認ください。
- 「原点復帰」を行い、加工エリア端にある6つのカメラマーカーに軸が被っていないことをご確認ください。
- 「位置確認」ボタンが押されている状態の場合

は、再度クリックし位置確認モードを解除してください。

カメラ使用（キャプチャ）時にエラーがでる

「キャプチャ失敗」というエラーが表示される

このエラーが表示される場合、主に下記の原因が考えられます。

1. レーザーヘッドが原点に戻っていない（加工軸がマーカーを隠してしまっている）

本体パネルの矢印キーを操作し、カメラマーカーに被らない位置に加工軸を移動してください。

2. 素材や加工後の端材などでカメラマーカーが隠れてしまっている

マーカーの上に素材等が被らないように配置してください。

3. ドアがしっかりと開いておらず、全てのマーカーを撮影できていない

カメラが全てのマーカーを撮影できるよう、ドアを適切に開いてください。

4. カメラレンズやカメラマーカーが汚れており、マーカーを認識できていない

各種マニュアルのメンテナンスに関する項目をご確認ください。


※ 1～4をチェックしても改善しない場合はカメラのピントがずれている可能性があります。エラー画面のスク

リーンショットを添えて弊社にお問い合わせください。

カメラと実際の加工位置にズレが生じる

1. メニューバー > 設定 > カメラ設定 > 位置補正を開き、カメラの補正ファイルが設定されているか、正しいノズルが選択されているか確認してください。

2. レーザーヘッドのノズルが一番奥に突き当たる位置で固定をしてください。ノズルが下に下がっていると、加工位置にズレが生じます。

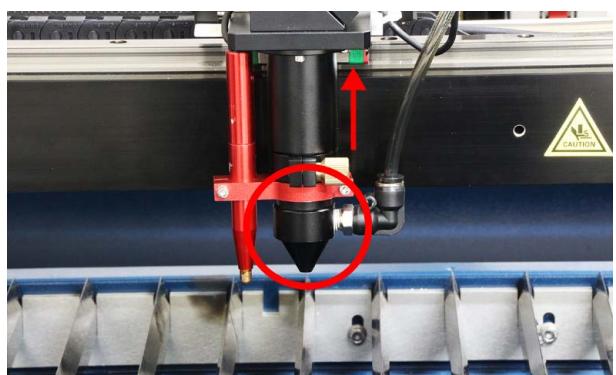


3. メニューバー > 設定 > カメラ設定 > 位置補正を開き、手順に従って位置補正を行ってください。

13 コントローラーマニュアル

本製品は本体に付属したコントローラーを使用して加工をすることも可能です。本章ではコントローラーの各部名称や機能について説明します。

13.1 各部名称

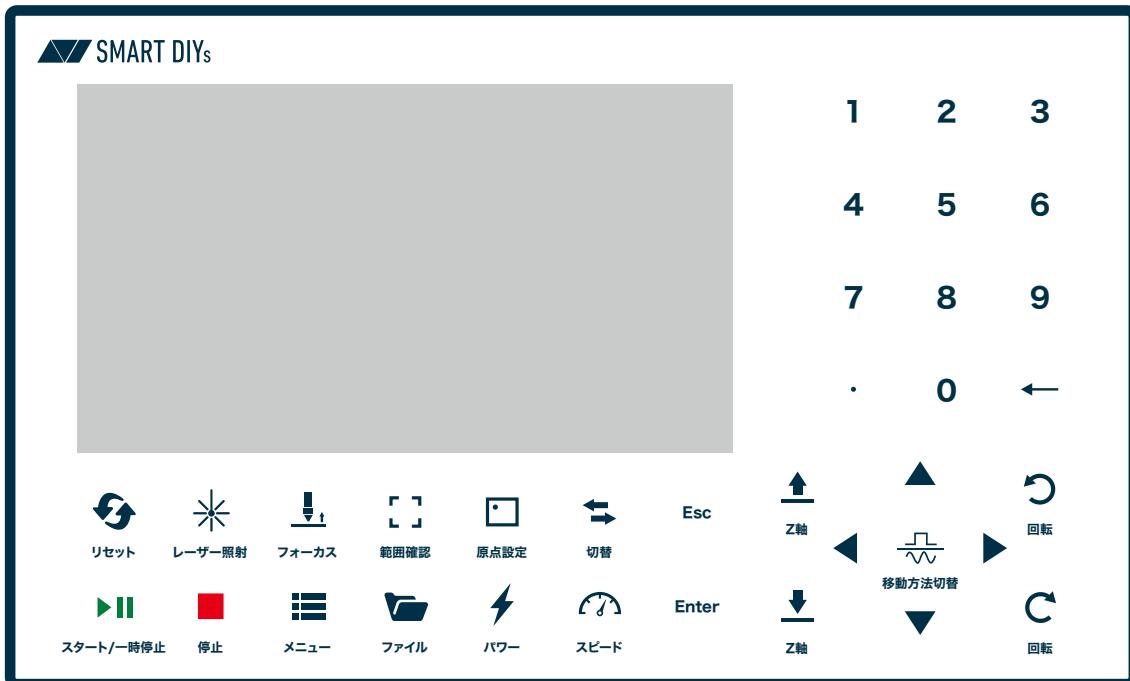

リセット：システムをリセットします。また、原点復帰動作が実行されます

レーザー照射：レーザーを照射します。設定によって、連続または指定時間で照射します

フォーカス：加工ベッドの位置を調整し、自動でレンズの焦点を素材に合わせます

範囲確認：現在読み込まれている加工データの範囲(外周)をレーザーヘッドが移動します

原点設定：現在のレーザーヘッドの位置を原点として設定します

切替：特殊な機能を持ったボタンです。基本的には使用しません

Esc：キャンセルキー。前の画面に戻る、キャンセルする際のキーです。

スタート/一時停止：加工が開始されます。加工中は一時停止させます

停止：加工を停止(終了)させます

メニュー：各種設定を行うメニューを表示します

ファイル：コントローラーに保存されているファイル(加工データ)を表示します

パワー：レーザー照射ボタンを押したときのパワーを設定します

スピード：範囲確認ボタンを押したときのスピードを設定します

Enter：Enter/OKキー。確定する際のキーです。

Z軸：Z軸(加工ベッド)を上下に動かします


移動方法切り替え：矢印ボタンを押した時に、ボタンを押し続けた分だけ移動(連続)するのか、設定距離のみ移動(ステップ)するのか切り替えることができます

回転：回転軸を回転させます(回転軸使用時のみ)

矢印：任意の方向にレーザーヘッドを移動させます。またメニューの選択に使用します

キー移動速度：レーザーヘッドの移動速度(矢印ボタンを押したときの速度)を変更します。このボタンを押したまま矢印ボタンを押すと速く移動します

13.2 メイン画面

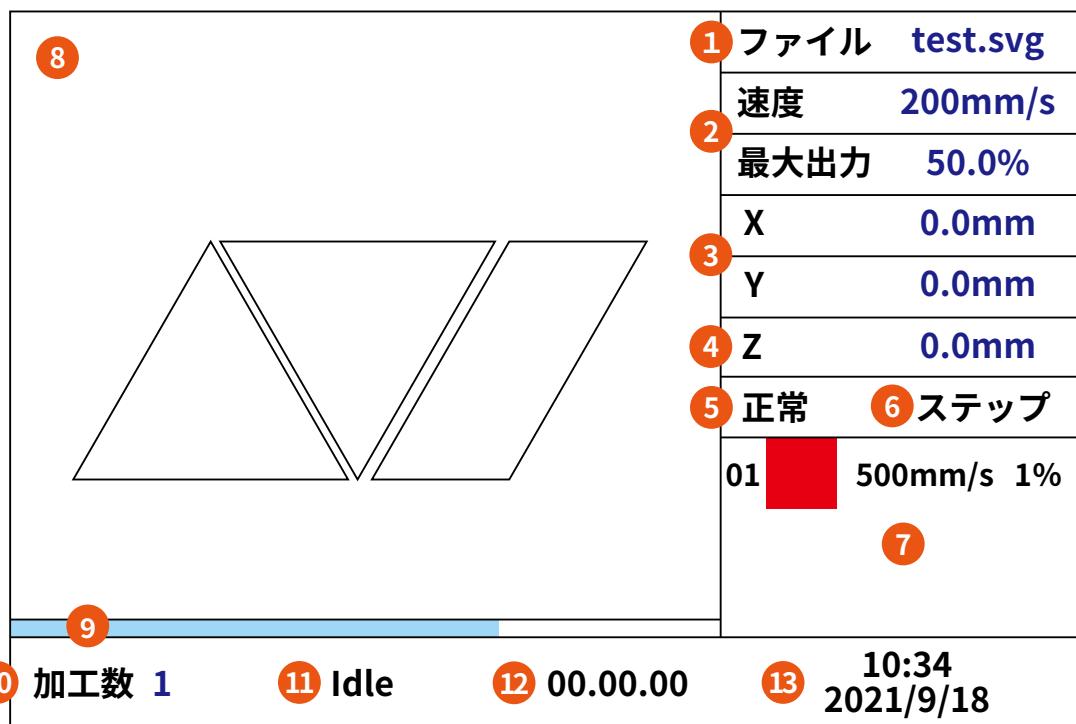

①ファイル名

②動作パラメータ：範囲確認などの速度と「レーザー照射」ボタンを押した際のパワーを設定できます（加工中は加工パラメータが表示されます）

③レーザーヘッドの座標

④Z軸(加工ベッド)の高さ

⑤コントローラの状態

⑥レーザヘッドの移動方法(連続・ステップ)

⑦加工パラメータ：データを読み込んでいる時に表示されます。Enterを押すことで加工パラメータの設定が可能です。

⑧ファイルプレビュー：現在読み込まれているファイルが表示されます

⑨プログレスバー：加工の進行状況を表示します

⑩加工を行った回数

⑪加工機パラメータ：加工機の現在の状態を表示します。Idle、加工中、一時停止、完了など

⑫加工時間

⑬現在の時刻

ファイルを読み込んだ状態でメイン画面にてEnterボタンを押すと加工パラメータ（速度とパワー）の設定ができます。

13.3 各種設定

ユーザー設定

加工時の速度などを設定します。

切断パラメータ

切断加工時のみ影響する設定項目です。

シーク速度：レーザーヘッドがレーザーを出力していない時の移動速度。基本的にレーザー出力が終了した地点から、次のレーザー出力開始点までの移動速度になります。

シーク加速度：シークの加速度。

待機遅延：レーザーヘッドが次の出力開始点まで移動した後の待機時間。

コーナー速度：コーナー（鋭角部分）の速度。加工速度の中で最も低い速度になります。

コーナー加速度：コーナー（鋭角部分）の加速度。値が大きすぎるとギクシャクした動きになります。

切断加速度：切断加工での最大加速度。

切断加速率：切断加工での最大加速率。

シーク加速率：設定を変更する必要はありません。

コーナー加速率：設定を変更する必要はありません。

刻印パラメータ

刻印加工時のみ影響する設定項目です。

X軸開始速度：X軸の移動方向を反転する際にこの速度まで減速します。値が大きいと加工時間が短くなりますが、刻印品質が低下します。

Y軸開始速度：Y軸の移動方向を反転する際にこの速度まで減速します。設定を変更する必要はありません。

X軸加速度：X軸の加速度

Y軸加速度：Y軸の加速度

上記4つのパラメータは値が大きくなるほど、刻印時間が短くなります。

走査線速度：加工済みの走査線から、次の走査線に垂直に移動する際の速度です。

刻印設定：設定を変更する必要はありません。

照射サイズ：設定を変更する必要はありません。

スキヤン係数：設定を変更する必要はありません。

送り設定

設定を変更する必要はありません。

フレーム設定

範囲確認の際に、レーザーを照射するかどうかを設定できます。

リセット

設定を変更する必要はありません。

戻り位置

戻り位置：加工後に戻る原点を設定できます。

- ・機械原点：機械原点(左上)に戻ります。
- ・戻らない：加工終了後、その場に止まります。
- ・ユーザー原点：パネルの「原点設定」ボタンで設定した位置に戻ります。
- ・原点：下記の項目で設定した停止座標に戻ります。

X停止座標：50

Y停止座標：0

メーカー推奨値は「戻り位置:原点、X停止座標：50、Y停止座標：0」です。

設定を変更する場合は、レーザーヘッドがカメラマーカーを隠さないように注意してください。

フォーカス

フォーカス有効化：オートフォーカス機能の有効・無効。

焦点距離：設定を変更する必要はありません。

素材の厚さ：使用しません。

非接触フォーカス：使用しません。

動作速度

設定を変更する必要はありません。

回転軸

回転軸：回転軸機能を有効化します。

PPR：ステップ数を設定します。回転軸に合わせた数値を入力してください。

- ・プットタイプ：4800
- ・チャックタイプ(大)：6400
- ・チャックタイプ(小)：3200

直径：設置する素材の直径[mm]を入力してください。尚、プットタイプのみ値は固定となります。67mmを入力してください。

その他

加工方向：双方向/單一方向。変更する必要はありません。

配列加工を行う際に、双方向か單一方向かを選択できます。

Xバックラッシュ：X軸のバックラッシュ補正を設定します。通常は値を変更する必要はありません。

Yバックラッシュ：Y軸のバックラッシュ補正を設定します。通常は値を変更する必要はありません。

ペンリフトの高さ：使用しません。

ペンの高さ：使用しません。

Z軸リフト：設定を変更する必要はありません。

メーカー設定

設定を変更する必要はありません。

複数原点設定

複数の原点を設定できます。「複数原点有効化」を選択すると設定が有効化されます。

有効化したい原点を「矢印」ボタンと「Enter」ボタンで選択します。「切替」ボタンを押し、「矢印」ボタンで原点にしたい座標の位置にレーザーヘッドを移動させます。位置の調整が完了したら、「原点設定」ボタンを押して原点を登録します。登録後、「切替」ボタンを押します。

開始原点：開始原点の位置を選択することができます。

コントローラ設定

言語設定

言語の設定ができます。

画面設定

設定を変更する必要はありません。

ワイヤレスパネル設定

設定を変更する必要はありません。

時間設定

時刻の設定ができます。

IP 設定

IP アドレスの設定ができます。

システム情報

これまでの加工時間等が確認できます。

表示モード

画面表示モードを変更することができます。

機能

軸リセット

それぞれの軸の位置をリセットします。

パネルロック

パスワードを使用してコントローラの操作をロックすることができます。

ジョグ設定

動作方法：矢印ボタンを押した時のレーザーヘッドの移動方法を、「移動方法切替」ボタンを押して切り替えます。

連続：ボタンを押し続けた分、移動します。

ステップ：ボタンを押すたびに規定の距離を移動します。

ステップ距離：ステップの移動距離を設定できます。

照射設定

照射方法：「レーザー照射」ボタンを押した時の照射方法を設定できます。

連続：ボタンを押し続けた分、レーザーを照射します。

単発：レーザーを一瞬照射します。

照射時間：照射方法を「単発」に設定した際の照射時間を設定できます。

入出力チェック

入出力が正常かどうか確認できます。

Set default

使用しません。

Restore defualt

使用しません。

認証管理

使用しません。

13.4 ファイル設定

「ファイル」ボタンを押すことで、コントローラーに保存されているファイルを表示できます。「矢印」ボタンでファイルを選択し、「Enter」ボタンで各種設定が可能です。

加工時間

推定加工時間を表示します。

加工数クリア

加工数を 0 にします。

Udisk へ複製

Udisk (USB メモリ) にデータを複製します。

ファイル削除

ファイルを削除します。

要素情報・配列設定・送り値

使用しません。

Udisk

USBメモリのファイルを確認します。

更新：USBメモリにあるファイルを読み込みます。

本体へ複製：ファイルをコントローラーにコピーします。

ファイル削除：ファイルを削除します。

メモリ操作

ファイル加工数クリア：すべてのファイルの加工数をクリアします。

全ファイル削除：全ファイルを削除します。

メモリフォーマット：すべてのファイルの削除、その他加工数などもクリアします。

現在のファイル：使用しません。

削除：すべてのファイルの加工数を削除します。

更新

コントローラーに保存されているファイルを読み込みます。



13.5 加工手順

SmartDIYs Creatorを使用してファイルをコントローラーに転送、もしくはUSBメモリを使用してファイルをコントローラーに複製します。ファイル名は半角英数字8文字以内に設定してください。

データを転送する場合

USBケーブルで加工機とPCを接続します。SmartDIYs Creatorにてデータを読み込み、サイズの調整とパラメータの設定を行います。ファイル→加工ファイルを転送をクリックし、ファイル名を入力します。OKをクリックしてください。

コントローラーのファイルボタンを押すと、先程転送したファイルが表示されます。Enterボタンをおすと、ファイルが読み込まれます。

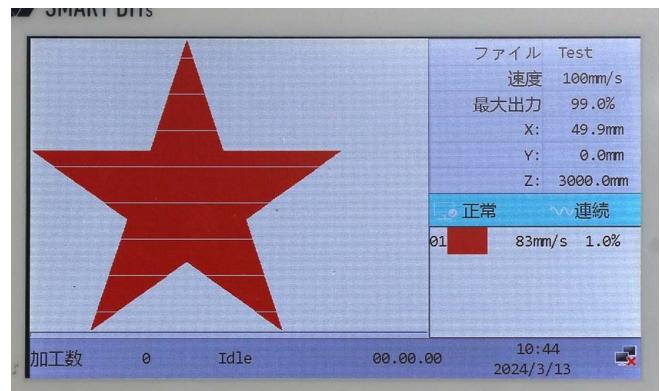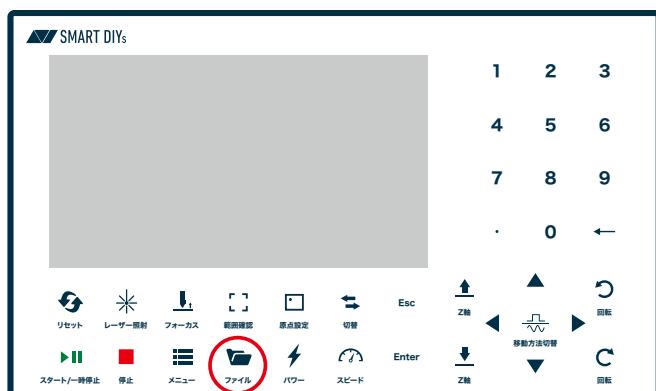

USB メモリを使用する場合

USB メモリを使用する前に、USB メモリのフォーマットの形式をご確認ください。加工機は「MS-DOS (FAT32)」に対応しております。形式が異なる場合はフォーマットを行ってください。

SmartDIYs Creator にてデータを読み込み、サイズの調整とパラメータの設定を行います。ファイル→加工ファイルを書き出しをクリックし、USB メモリにデータを保存します。

USB メモリを加工機の「UDISK」端子に差し込みます。USB の差込口は電装版にあります (HL1050R の電装盤は本体背面にあります)。コントローラーのファイルボタンを押し、Udisk を選択します。USB メモリ内のファイルが表示されますので、ファイルを選択し本体へ複製を選択することでコントローラーにファイルが複製されます。一つ前の画面に戻り、複製したファイルを選択するとファイルが読み込まれます。

パラメータ設定・加工

読み込まれたファイルは SmartDIYs Creator で設定したパラメータが反映されていますが、コントローラーではスピードとパワーのみ変更することができます。メイン画面にて OK ボタンを押し、矢印ボタン (下) を押すことで赤枠部分を選択することができます。赤枠部分でもう一度 OK ボタンを押すとパラメータの設定ができます。



レイヤー：パラメータを設定するオブジェクトを選択できます

速度：加工スピード


パワー 1 Min：加工スピードが遅くなる部分(四角形の角など)でのパワー。Max 以下の数値を設定してください。

パワー 1 Max：加工時のパワー。

パワー 2：使用しません。

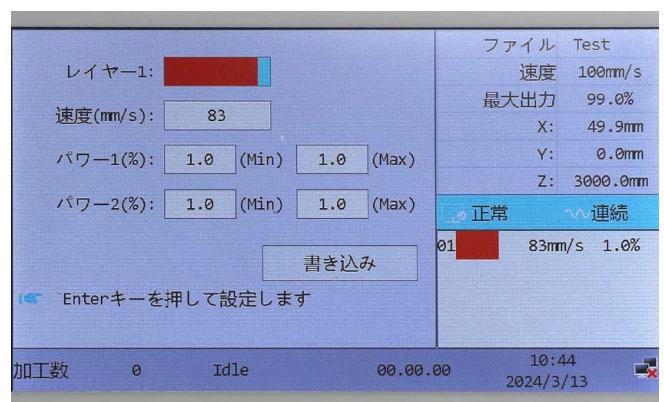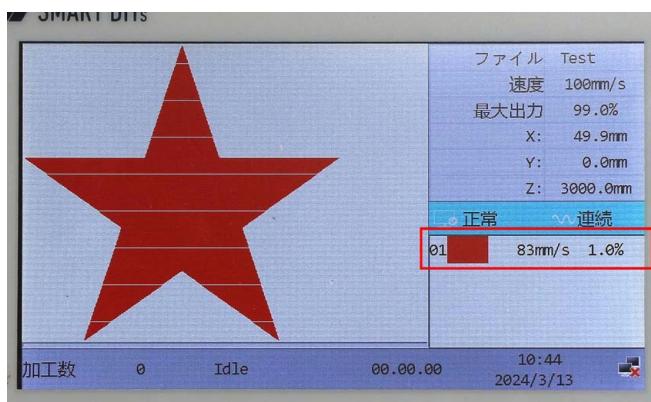

素材をセットし、コントローラーの矢印ボタンで任意の場所にレーザーヘッドを移動させます。その後、原点設定ボタンを押すと、現在のレーザーヘッドの位置が原点(データの右上)として設定されます(写真の赤枠の範囲にデータが加工されます)。範囲確認ボタンを押すと、レーザーへッドがデータの外周を移動するので、素材の位置の調整、または原点の位置を調整してください。

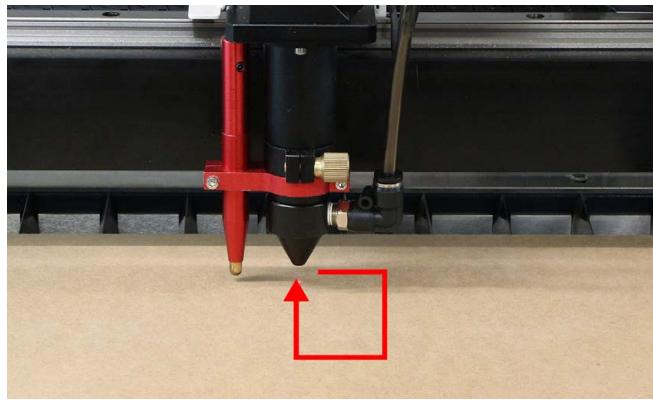

高さ調整を行い、ドアを閉め、スタート/一時停止ボタンを押すと加工が開始されます。

14 外部インターフェースについて

本製品は外部IFを搭載しており、加工開始や加工状態の取得など一部の機能を外部機器から制御することが可能です。


電送盤背面の「EX IF」に付属のコネクタを使用して機器との接続を行うことができます。

※付属コネクタと外部機器への配線はお客様にて行っていただきます。

14.1 ピン機能

PIN	I/O	機能名	内容
1	I	PEND	外部アラーム入力。GND(PIN 7)と短絡時、加工機を強制停止します。
2	I	RUN	加工開始信号。GND(PIN 7)と短絡時、加工を開始します。加工中に再度信号が入力された場合、加工を停止します。
3	O	STATUS	加工状態信号。オープンコレクタ出力。加工中、Lowを出力します。最大駆動電流は300mAです。
4	O	SHOT	レーザー強制出光信号。GND(PIN 7)と短絡時、レーザーを強制出力します。出力パワーはコントロールパネルのレーザーパワーの「最大設定」が適用されます。
5	O	IDLE	待機状態信号。オープンコレクタ出力。待機中、Lowを出力します。最大駆動電流は300mAです。
6	O	ALARM	アラーム出力。オープンコレクタ出力。アラーム検出時、Lowを出力します。最大駆動電流は300mAです。
7	-	GND	グランド。
8	-	+24V	24V電源出力。

14.2 タイミング要件

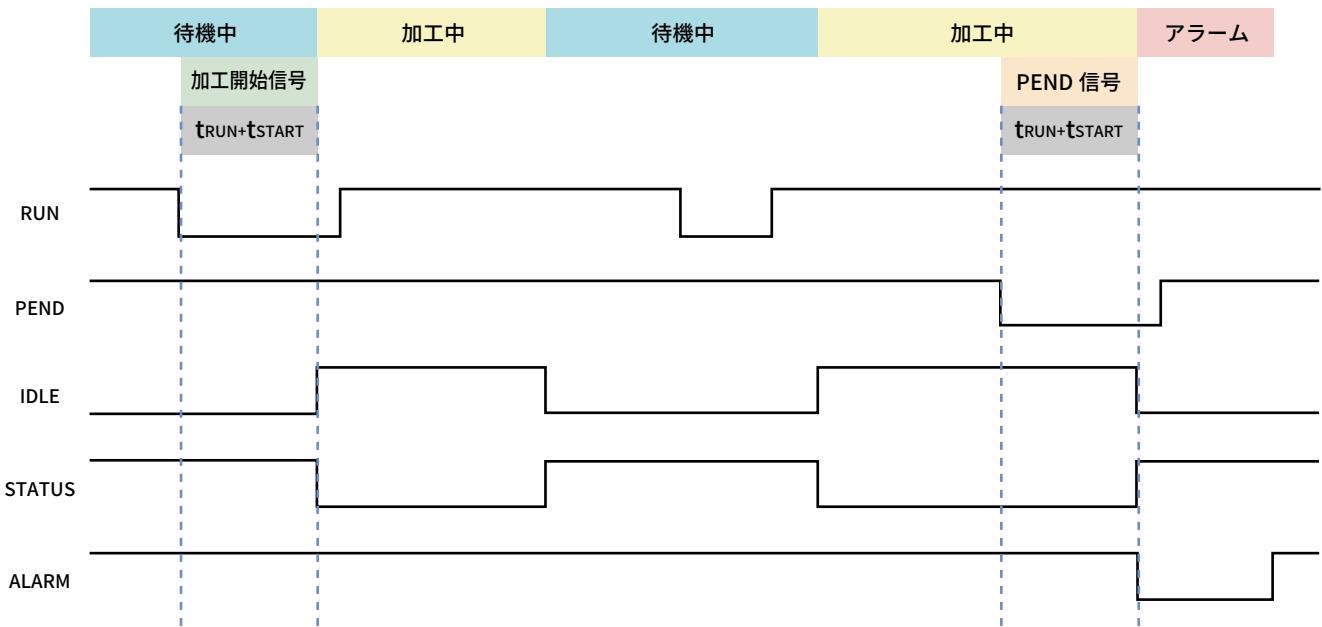

tRUN	RUN信号オン時間	100 - 200ms
tSTART	RUN信号検知～加工開始までの時間	10 - 200ms
tPEND	PEND信号オン時間	100 - 200ms

15 ソフトウェアマニュアルのご案内

ソフトウェアマニュアルは web サイトで公開しております。

弊社 web サイト→製品サポート→HL1050R / HL650R / HL650→ソフトウェアマニュアルをご覧ください。

<https://www.smartdiys.com/manual/smartdiys-creator-about/>

16 サポート

製品を使用する上で不明点や疑問点などありましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム (<https://www.smartdiys.com/contact/support/>)

電話：050-5527-0894（平日 10:00～12:00/13:00～17:00）

本製品についてのサポート用動画などは下記ページに随時公開しています。参考にご覧ください。

<https://www.smartdiys.com/support/product/hl/>

