

接続確認

※安全のため、本体、プラズマ電源をOFF、ACケーブルを抜いて作業してください。

3つのケーブルがしっかり接続されているか




トーチの先端が緩んでいないか



導通確認

テスターにて以下の導通をご確認ください

※安全のため、本体、プラズマ電源をOFF、ACケーブルを抜いて作業してください。

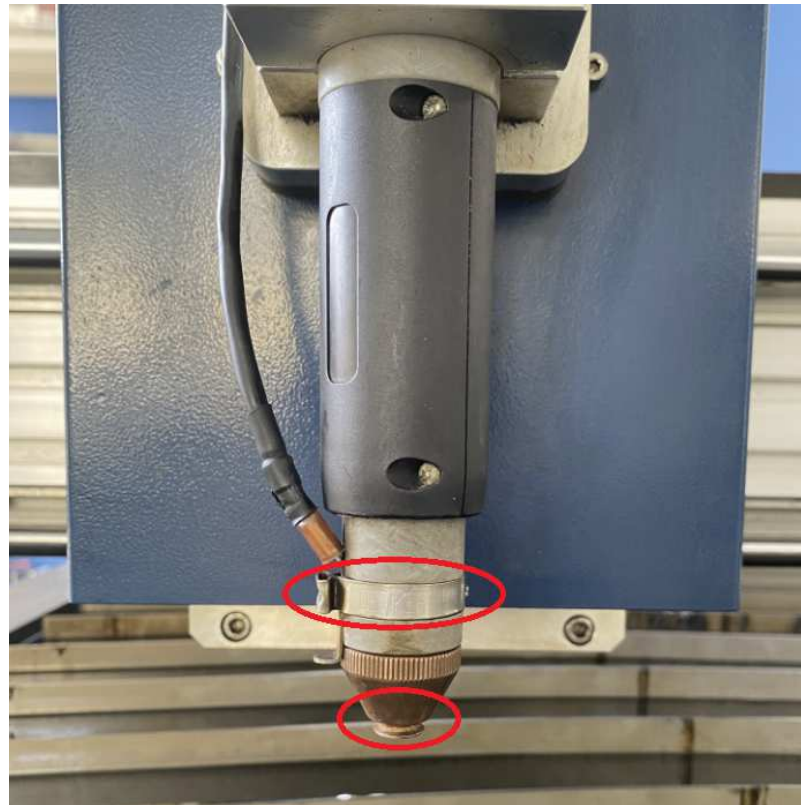

トーチ先端とケーブル接続金具
曲げ部分が浮いている場合が御座います

導通確認

テスターにて以下の導通をご確認ください

※安全のため、本体、プラズマ電源をOFF、ACケーブルを抜いて作業してください。




トーチ先端と電装盤に接続する青いコネクタのピン
ケーブルの断線を確認します

導通確認

テスターにて以下の導通をご確認ください

※安全のため、本体、プラズマ電源をOFF、ACケーブルを抜いて作業してください。

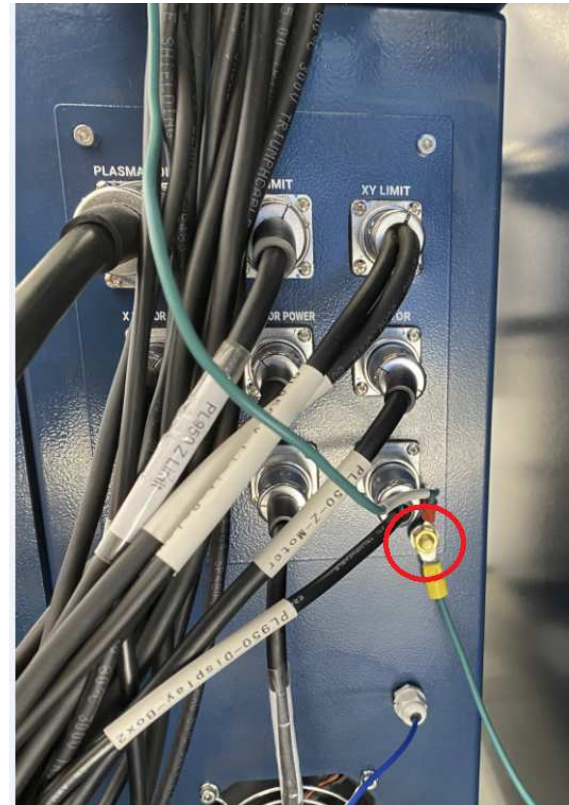

Z軸を下げて、トーチ先端をフラットバーに接触させます
トーチ先端と電装盤背面の、アースケーブルを接続するボルトの導通を確認してください
導通テスト時の状況を再現して、実際に導通しているか確認します